

## بررسی آسیب‌های مکانیکی پنج نوع ماشین سیب‌زمینی کن در منطقه فریدن اصفهان

عباس همت<sup>۱</sup> و اورنگ تاکی<sup>۲</sup>

### چکیده

هر گونه نیروی مکانیکی واردہ به خده‌های سیب‌زمینی در حین برداشت می‌تواند موجب آسیب‌های مکانیکی به غده‌ها گردد. از بین بردن قسمت‌های هوایی بوته‌ها مدتی پیش از برداشت، در بهبود خواص رئولوژیک غده‌ها و کاهش آسیب‌های مکانیکی مؤثر است. به منظور بررسی اثر ماشین‌های سیب‌زمینی کن زنجیر نقاله‌ای و غربال لرزشی بر افت کمی (غده‌ها برداشت نشده، مدفعون شده، بریده شده و له شده) و کیفی (آسیب‌های مکانیکی) خده‌های سیب‌زمینی و مطالعه تأثیر از بین بردن و نبردن قسمت‌های هوایی گیاه دو هفته قبل از برداشت بر کاهش آسیب‌های مکانیکی، آزمایش‌هایی در منطقه فریدن اصفهان انجام گرفت. دو تیمار از بین بردن یا نبردن قسمت‌های هوایی بوته سیب‌زمینی پیش از برداشت، با پنج ماشین سیب‌زمینی کن (به ترتیب با زنجیر نقاله بلند با تکان دهنده، با زنجیر نقاله دو قسمتی با تکان دهنده، با زنجیر نقاله یک قسمتی با تکان دهنده، با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده، و سیب‌زمینی کن غربال لرزشی) با کارگیری طرح بلوك‌های نواری در چهار تکرار ارزیابی شد. رقم مارفوونا در مزرعه کاشته شده بود.

نتایج نشان داد که از میان پارامترهای مربوط به افت کمی محصول، تنها در عملکرد ماشین‌های مورد آزمایش در درصد غده‌های کنده نشده و مدفعون شده تفاوت معنی‌دار وجود داشت. وجود دیسک‌های کناری و یا چرخ‌های تشییت عمق در سیب‌زمینی کن و تنظیم غلط ماشین، در ایجاد این افت‌های کمی مؤثر بود. مقایسه ماشین سیب‌زمینی کن با غربال لرزشی، با دستگاه‌های سیب‌زمینی کن با غربال زنجیر نقاله‌ای نشان داد که این دستگاهی است با توانایی غربال کنندگی کم، در نتیجه غده‌ها مدت زیادی برای غربال شدن روی آن حرکت می‌کنند. این امر باعث می‌گردد که درصد غده‌های سالم در این ماشین کمترین، و درصد غده‌های مدفعون شده بیشترین باشد. عملیات سر زنی در کاهش آسیب به عمق کمتر از سه میلی‌متر مؤثر بود. اگرچه سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده دارای کمترین شخص آسیب مکانیکی بود، ولی میان سیب‌زمینی کن‌های زنجیر نقاله‌ای آزمایش شده نیز تفاوت معنی‌داری در سطح پنج درصد وجود نداشت.

واژه‌های کلیدی: برداشت مکانیزه سیب‌زمینی، سیب‌زمینی کن زنجیر نقاله‌ای، سیب‌زمینی کن غربال لرزشی، آسیب‌های داخلی و خارجی

۱. دانشیار ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲. پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

## مقدمه

گاهی به ازای هر تن سیب‌زمینی برداشت شده باید تا ۲۴ تن خاک و اضافات گیاهی از غدها جدا شود. این کار باید با تنظیم درست ماشین به منظور کاهش آسیب‌ها و تلفات مکانیکی انجام گیرد (۵). اصولاً بیشترین آسیب‌ها در اثر برخورد در یکی از مراحل جا به جایی غدها با قسمت‌های ثابت یا متحرک ماشین، سنگ‌ها، کلوخه‌ها، و یا با یکدیگر حاصل می‌شود. با افزایش سطح مکانیزاسیون برداشت و پس از برداشت، مسئله آسیب‌های مکانیکی بیشتر مطرح می‌گردد. عوامل مؤثر بر آسیب‌های واردہ بر غدها شامل واریته، درجه رسیدگی غدها، شرایط محیطی، و هم چنین به کارگیری نادرست ماشین برداشت می‌باشد. مقدار آسیب‌هایی که در اثر برخورد در غده ایجاد می‌شود، به خواص مکانیکی و رئولوژیک غدها و نیروهای خارجی اعمال شده به آن بستگی دارد. بنابراین، کنترل میزان آسیب‌ها، افزون بر عوامل محیطی، به کاهش نیروهای خارجی اعمال شده به غده در حین کنند و مراحل مختلف جا به جایی سیب زمینی در داخل ماشین نیز بستگی دارد (۶ و ۷).

آسیب، در ماشین‌های برداشت از تیغه آغاز شده، و عموماً موجب برش غدها می‌گردد. اگر تیغه را به اندازه ۲۵ میلی‌متر عمیق‌تر تنظیم کنیم، موجب افزایش خاک ورودی به ماشین، به اندازه ۲۱۰ تا ۲۴۰ تن در هکتار می‌شود. به جا است که اپراتور تلاش کند این خط را به حداقل برساند. از سویی، اگر تیغه خیلی سطحی تنظیم شود آسیب غدها به طور چشمگیری زیاد خواهد شد (۱۱). بنابراین، در تنظیم عمق کار تیغه ماشین برداشت باستی تلاش گردد مقدار خاکی که به داخل ماشین رانده می‌شود تا حد ممکن کم باشد، البته بدون این که شماری از غدها بریده شوند، و یا برداشت نشده در خاک باقی بمانند (۱۰).

یکی از آسیب‌های شدید مکانیکی در زمان برداشت روی زنجیر نقاله ماشین برداشت اتفاق می‌افتد. در محل برخورد لبه انتهایی تیغه و زنجیر نقاله، میله‌های عرضی نقاله با سرعتی دست کم برابر ۲/۱ متر در ثانیه نسبت به سیب‌زمینی حرکت می‌کنند. این سرعت معادل سقوط آزادی برابر با ۰/۲۰۳ متر است، که آزمایش‌ها نشان داده‌اند موجب آسیب‌های شدید در

سالیانه ۲۱۵۶۹ هکتار از اراضی استان اصفهان به کاشت سیب‌زمینی اختصاص می‌یابد، که از این مقدار حدود ۱۷ درصد کل سیب‌زمینی تولید شده در کشور به دست می‌آید (۱). مشاهدات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از این محصول به علل گوناگون تا پیش از عرضه به بازار از بین رفته، و یا دارای کیفیت مناسب نمی‌باشد. در یک بررسی، میزان ضایعات سیب‌زمینی در ایران از مرحله برداشت تا مصرف در حدود ۴۸ درصد گزارش شده است، که عمدتاً ناشی از انتخاب نادرست واریته‌ها، بی‌توجهی به رسیدگی کامل محصول در هنگام برداشت، به کارگیری روش‌های نامناسب در برداشت، درجه‌بندی، جایه‌جایی، بسته‌بندی و از همه مهم‌تر دسترسی نداشتن به انبارهای مناسب نگهداری سیب‌زمینی می‌باشد (۳). در این پژوهش سهم هر یک از موارد فوق در آسیب‌رسانی به طور جداگانه مشخص نگردیده است. ولی به نظر می‌رسد که نخستین گام در کاهش ضایعات، پس از انتخاب واریته مناسب، به حداقل رسانیدن آسیب‌های واردہ بر محصول در هنگام برداشت می‌باشد، که موجب کاهش ضایعات در مراحل بعدی نیز خواهد شد.

در سال‌های اخیر، کمبود نیروی انسانی در بخش کشاورزی و افزایش دستمزد کارگر مورد نیاز در برداشت، موجب استقبال کشاورزان از ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی شده است. در استان اصفهان نیز اگر چه کلیه مراحل برداشت به صورت مکانیزه انجام نمی‌پذیرد، ولی بهره‌گیری از ماشین‌های سیب‌زمینی کن، برای کنند و غربال‌کردن خاک همراه سیب‌زمینی در منطقه فریدن، در دهه اخیر رایج گردیده است. این ماشین‌ها بیشتر به صورت وارداتی، یا کپی‌سازی در داخل کشور از روی نمونه‌های خارجی می‌باشد. ضایعات سیب‌زمینی در مرحله برداشت با دستگاه‌های سیب‌زمینی کن شامل افت کمی و کیفی خواهد بود.

به طور کلی، برداشت سیب‌زمینی نیاز به جداسازی خاک نرم، کلوخ، سنگ و اضافات گیاهی از غدهای سیب‌زمینی دارد.

ولی به علت قیمت زیاد ماشین، نیاز پی‌درپی به تعمیر و نگهداری و نایکنواختی فاصله بین ردیفی، مورد توجه کشاورزان قرار نگرفته است. بنابراین، وتسا و همکاران (۲۱) سیب‌زمینی کنی ساختند که دارای یک واحد جداگانه خاک بود و قیمت مناسبی داشت. آنها در پژوهش‌هایشان اثر سرعت پیشروی، فرکانس ارتعاش غربال لرزشی (۲ و ۴ چرخه در ثانیه) و شکل تیغه (تیغه یک پارچه مستطیلی لبه صاف، تیغه یک پارچه لبه محدب، چند تیغه‌ای یا لبه مثلثی شکل و تیغه دو قسمتی ۷ شکل) را بر عملکرد یک سیب‌زمینی کن غربال لرزشی بررسی نمودند، و نتیجه گرفتند که بیشترین درصد سیب‌زمینی غیر مدفعون با خاک در نسبت سرعت (نسبت سرعت محیطی واحد جداگانه خاک به سرعت پیشروی) ۱/۳۸ به دست آمد. ضمناً تیغه‌های دو قسمتی ۷ شکل بیشترین درصد غده‌های غیر مدفعون را با کمترین آسیب مکانیکی داشت.

با بررسی منابع می‌توان چنین نتیجه گرفت که عوامل مهم ماشینی که بر میزان آسیب‌های مکانیکی و تلفات محصول مؤثرند عبارتند از: (الف) عمق کار تیغه ماشین، (ب) سرعت پیشروی ماشین، (ج) سرعت زنجیر نقاله انتقال محصول نسبت به سرعت پیشروی، و (د) میزان سطح غربال کنندگی نقاله‌ها. افزون بر عوامل ماشینی، جدا کردن قسمت‌های هوایی هر بوته سیب‌زمینی ۳-۲ هفته پیش از برداشت، موجب سخت‌تر شدن پوست غده‌ها می‌شود، و گوشتش غده حالت الاستیک بیشتری پیدا می‌کند، که می‌تواند موجب کاهش آسیب‌های مکانیکی و بهبود خاصیت انبارداری آنها شود (۲).

در پژوهش حاضر، که در منطقه فریدن اصفهان انجام پذیرفت، افت کمی محصول و آسیب‌های مکانیکی وارد بر غده‌ها در برداشت با ماشین‌های سیب‌زمینی کن موجود در ایران بررسی گردید.

### مواد و روش‌ها

به منظور ارزیابی اثر چند نوع سیب‌زمینی کن بر افت کمی و

غده‌ها می‌گردد (۱۱). تورن تون و همکاران (۱۹) در مشاهدات و اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای دریافتند که کاهش آسیب روی هر یک از نقاله‌های یک ماشین برداشت سیب‌زمینی، با افزایش سرعت پیشروی ماشین یا کاهش در سرعت زنجیر نقاله‌ها بسیار بستگی داشته است. این عمل باعث می‌شود که حجم مواد روی هر زنجیر نقاله برابر با ظرفیت آن نقاله شود. آنها یک نسبت بهینه میان سرعت نقاله و سرعت پیشروی برای هر یک از نقاله‌های موجود در ماشین برداشت در منطقه خود مشخص نموده‌اند. آنها اعلام داشتند که این امر موجب کاهش آسیب‌های مکانیکی و افزایش ظرفیت کار ماشین شده است.

مک ری و همکاران (۱۳) عملکرد دو گونه ماشین برداشت آزمایشی را بررسی نمودند. یکی از آنها مجهز به زنجیر نقاله اولیه‌ای بود که مواد را به زنجیر نقاله ثانویه‌ای می‌راند که می‌توانست به طور افقی، به موازات یا عمود بر جهت حرکت تکان داده شود. ماشین دوم دارای یک زنجیر نقاله اولیه با سطح متغیر بود، که می‌توانست به طور عمودی یا افقی تکان داده شود. نتایج مزرعه‌ای آنها نشان داد که تکان دادن افقی می‌تواند عمل غربال‌کردن را بهبود بخشد و آسیب به سیب‌زمینی را به اندازه ۱۷ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. ایشان گزارش نمودند که تغییر دادن سطح مؤثر غربال کنندگی زنجیر نقاله‌ها می‌تواند بازده شکستن کلوخه‌ها و از دست دادن خاک همراه با سیب‌زمینی را، بدون نیاز به تغییر در نسبت بهینه سرعت نقاله به سرعت پیشروی، بهبود بخشد.

در یک دهه گذشته در هند، تأکید بر سیب‌زمینی کن‌های مکانیکی (بدون غربال جداگانه خاک) و سیب‌زمینی کن زنجیر نقاله‌ای بوده است. در یک بررسی مقایسه‌ای، شیام (۱۷) گزارش نمود که درصد سیب‌زمینی‌های آشکار با سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله  $6/85\%$ ، با سیب‌زمینی کن دوران  $3/83\%$ ، با سیب‌زمینی کن مکانیکی تراکتوری  $8/74\%$ ، و با سیب‌زمینی کن دائمی  $5/52\%$  بود. او اعلام داشت که اگر چه عملکرد سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله از نظر درصد غده‌های آشکار و قابل قبول بودن مقدار آسیب‌های مکانیکی رضایت‌بخش بوده،

نامیده شد. در مرحله بعدی، کل خاک داخل کادر تا عمق گسترش غده‌ها، که قبلاً تعیین شده بود و در جدول ۱ آورده شده است، با بیل کاملاً زیر و رو شد تا غده‌های برداشت نشده نیز در معرض دید قرار گرفت و جمع آوری گردید (نمونه کنده نشده). سپس برای تعیین اثر نوع ماشین بر افت کمی محصول در هر کرت، درصد وزنی غده‌های کنده نشده و مدفون شده، بریده شده (غده‌ایی که قسمتی از آنها توسط لبه تیغه یا پیشبرها قطع شده بود) و له شده (غده‌ایی که در زیر چرخ‌های ثبت عمق و یا بین میله‌های زنجیر نقاله له شده بودند) موجود در نمونه‌های هر کرت به کل نمونه‌ها (آشکار + مدفون + کنده نشده) محاسبه گردید.

به منظور بررسی کیفیت محصول، آسیب‌های مکانیکی خارجی و داخلی وارد به غده‌ها در ماشین‌های مختلف برداشت، به طور جداگانه اندازه‌گیری، و برای هر گونه از این آسیب‌ها ضریبی اعمال شد که نمایانگر شاخص شدت آسیب‌های مکانیکی بود. پنج روز پس از پایان آزمایش در هر سال، نمونه‌های آشکار برای تعیین آسیب‌های خارجی بررسی، و غده‌های موجود در هر نمونه به چهار گروه دسته‌بندی شدند: ۱. غده‌ایی که آسیب آنها در حد کنده شدن پوست بود (PD) ۲. غده‌ایی که آسیب به عمق کمتر از سه میلی متر در آنها وارد گردیده بود (LD)

۳. غده‌ایی که آسیب به عمق بیش از سه میلی متر در آنها وارد شده بود (HD)

#### ۴. غده‌های سالم (UD).

هر غده بر حسب شدیدترین آسیبی که به آن وارد شده بود در گروه مناسب قرار گرفت. پس از آن که غده‌ها از نظر آسیب‌های خارجی در گروه‌های مربوط قرار گرفتند، درصد وزنی هر یک از آن گروه‌ها به کل نمونه آشکار به دست آمد، و برای هر گروه ضریبی اعمال شد (جدول ۳). با ضرب این ضرایب در درصد وزنی هر گروه و جمع آنها، شاخصی به نام شاخص آسیب‌های خارجی<sup>۱</sup> (EDI) به دست آمد.

کیفی محصول، آزمایش‌هایی در منطقه فریدن اصفهان انجام گرفت. مشخصات محصول و خاک در هنگام برداشت در جدول ۱ خلاصه شده است. در این پژوهش از آزمایش بلوك‌های نواری (بلوك‌های خرد شده) در چارچوب طرح بلوك‌های کامل تصادفی، با ۱۰ تیمار (پنج ماشین برداشت × دو روش سرزنى بوته‌ها) و در چهار تکرار استفاده گردید. فاکتور اصلی عامل سرزنى بوته، و فاکتور فرعی نوع ماشین سیب‌زمینی کن بود. ویژگی‌های فنی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی کن شده است. برای ارزیابی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی قطعه زمینی به کار رفت که به صورت یکنواخت زیر نظر مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان کشت شده بود. ابعاد هر کرت ۲۵×۳ متر (معادل چهار ردیف کاشت از نظر عرضی) انتخاب گردید.

عملیات سرزنى بوته‌ها ۱۷ روز پیش از برداشت، در کلیه کرت‌هایی که می‌باشد قسمت‌های هوایی آنها قطع شود، انجام گردید. زمان برداشت نیمه دوم شهریور بود. آزمایش‌های اولیه ماشین‌ها به منظور دستیابی به سرعت پیشروی و سرعت مناسب غربال و عمق کار تیغه ماشین‌ها در قسمت‌های ازدیادی مزرعه انجام گرفت. در اجرای این طرح، بالاترین نسبت سرعت پیشروی به سرعت حرکت غربال‌ها، که در آن خاک همراه غده‌ها در انتهای غربال به طور کامل از غده‌ها جدا شده باشد، مبنای تنظیم سرعت پیشروی ماشین‌ها بود.


پس از انجام آزمایش، در هر کرت در سه محل، کادری به ابعاد ۳×۱ متر، به گونه‌ای که طول آن منطبق بر پهنه‌ای کرت باشد، به طور تصادفی قرار داده شد. سپس سیب‌زمینی‌های آشکار در کادر، که به راحتی و بدون جا به جا کردن خاک دیده می‌شدند، جمع آوری گردید (نمونه آشکار). پس از این کار، با زیر و رو کردن خاک به هم خورده در اثر کار ماشین، غده‌های مدفون شده جمع آوری (غده‌ایی که به وسیله تیغه ماشین برداشت و وارد نقاله شده، ولی پس از ریزش از انتهای ماشین روی آنها خاک و کلوخه ریخته شده است) و نمونه مدفون

1. External damage index

جدول ۱. ویژگی‌های محصول و خاک در مزرعه انتخاب شده در زمان برداشت

ویژگی		سیب‌زمینی
مارفونا		واریته
۷۲/۳		میانگین فاصله بین ردیفی (سانتی‌متر)
۲۸/۸		میانگین فاصله بین بوته‌ای (سانتی‌متر)
۶/۱		میانگین قطر هندسی غده‌ها (سانتی‌متر)
		خاک
لومی‌شنی		بافت
% ۶/۸		میانگین رطوبت خاک در لایه ۱۰-۰ سانتی‌متری
% ۷/۳		میانگین رطوبت در لایه ۲۰-۱۰ سانتی‌متری
		توزیع عمودی غده‌ها در پشت‌های
% ۱۴		نسبت وزنی غده‌های توسعه یافته تا عمق ۶ سانتی‌متری به کل غده‌ها
% ۴۳		نسبت وزنی غده‌های توسعه یافته در عمق ۱۲-۶ سانتی‌متری به کل غده‌ها
% ۴۳		نسبت وزنی غده‌های گسترش یافته در عمق ۱۸-۱۲ سانتی‌متری به کل غده‌ها
% ۳/۷		نسبت وزنی مقدار سیب‌زمینی به خاک پشت‌های تا عمق ۱۸ سانتی‌متری

۱. از رابطه  $DM = \sqrt[3]{abc}$  که در آن  $a$ ,  $b$  و  $c$  اقطار اصلی غده می‌باشند، برای محاسبه میانگین قطر هندسی استفاده شد.

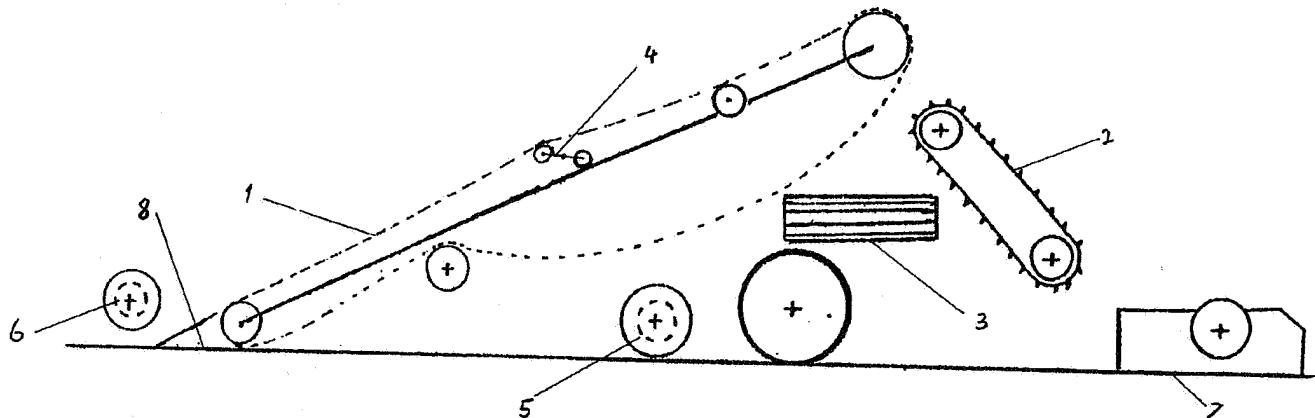

شکل ۱. تصویر شماتیک دستگاه سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله بلند

- |                              |                                    |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ۱. غربال زنجیر نقاله‌ای بلند | ۲. نقاله جدا کننده                 | ۳. نقاله ردیف‌کن بوته‌ها        |
| ۴. تکان‌دهنده                | ۵. غلتک فشارنده محل ریزش سیب‌زمینی | ۶. پیش‌بر دیسکی و غلتک پیش فشار |
| ۷. ردیف کن سیب‌زمینی         | ۸. تیغه                            |                                 |

## جدول ۲. مشخصات ماشین‌های برداشت سیب زمینی

نام ماشین	مشخصات ماشین	دستگاه	عرض	زاویه تیغه با افق (درجه)	فاصله میان غریال‌ها
سیب زمینی کن با زنجرir نقاله بلند غریال‌های زنجرir نقاله‌ای بلند یک قسمتی با روکش لاستیکی، شامل تکان دهنده عمودی، مقاله جداکننده و نقاله ردیف کن بوته‌ها، دارای غلتک پیش فشار روی پشت، پیش برو غلتك فشار برای فشرده کردن خاک محل ریختن غده‌ها روی زمین (مارک گریمه آلمان) (شکل ۱)	مشخصات ماشین سیب زمینی کن <sup>۱</sup> دو ردیفه، با ۵/۵	۲/۳	۲۶ <sup>۲</sup>	۲۴	(میلی متر)
سیب زمینی کن با زنجرir نقاله دو زنجرir نقاله دو قسمتی و تکان دهنده (ساخت قسمتی (H <sub>۲</sub> ) روسیه) (شکل ۲)	مشخصات ماشین سیب زمینی کن دوردیفه با غریال‌های زنجرir نقاله یک زنجرir نقاله دو قسمتی با غریال اول ۳۲	۲/۷۳	۱/۶	۲۱	۳۲
سیب زمینی کن با زنجرir نقاله یک غریال‌های زنجرir نقاله‌ای یک قسمتی شامل قسمتی با تکان تکان دهنده و چرخ تنظیم عمق مستقر در دهنده (H <sub>۳</sub> ) جویچه‌ها (مارک سبزدشت) (شکل ۳)	مشخصات ماشین سیب زمینی کن دوردیفه، با ۲/۵	۱/۸	۲۸ (ثابت)	۳۲	۳۵
سیب زمینی کن با زنجرir نقاله یک غریال‌های زنجرir نقاله‌ای یک قسمتی بدون قسمتی بدون تکان تکان دهنده (مارک سبزدشت) (شکل ۴) دهنده (H <sub>۴</sub> )	مشخصات ماشین سیب زمینی کن دوردیفه با ۲/۵	۱/۸	۲۸ (ثابت)	۳۲	۳۲
سیب زمینی کن غریال لرزشی (H <sub>۵</sub> ) غریال‌های ارتعاشی (مارک زاکا) (شکل ۵)	مشخصات ماشین سیب زمینی کن لرزشی <sup>۳</sup> یک ردیفه با ۱/۷	۱/۴	۲۰ <sup>۴</sup>	۲۸	۲۸

1. Potato elevator digger


۲. این زاویه در این دستگاه قابل تنظیم می‌باشد، و زاویه ۲۶ درجه برای تأمین عمق کار تیغه در عمق گسترش غده‌ها تنظیم شد.

3. Potato reciprocating riddle

۴. این زاویه با بازوی وسط تراکتور تأمین می‌شود.


جدول ۳. ضریب شاخص شدت آسیب‌های خارجی (۱۴)

ضریب شاخص شدت آسیب	نوع آسیب
۱	آسیب‌های در حد کنده شدن پوست
۳	آسیب‌های خارجی به عمق کمتر از سه میلی‌متر
۷	آسیب‌های خارجی به عمق بیش از سه میلی‌متر

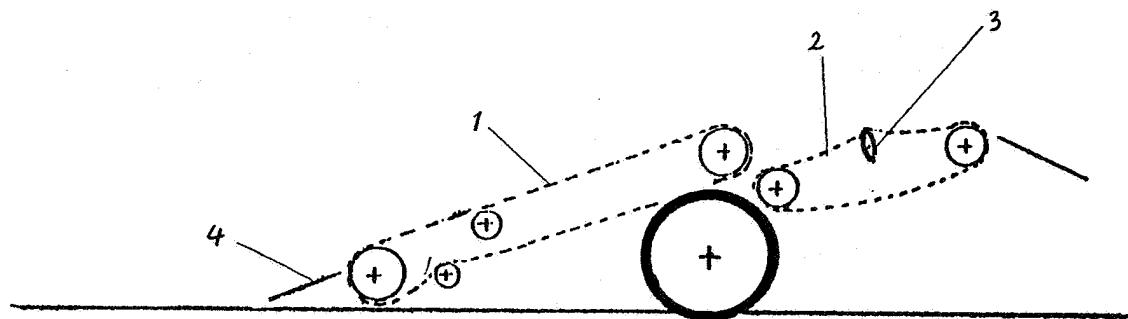


شکل ۲. تصویر شماتیک سیب‌زمینی‌کن با زنجیر نقاله دو قسمتی

۱. زنجیر نقاله اولیه      ۲. زنجیر نقاله ثانویه      ۳. تکان دهنده      ۴. تیغه

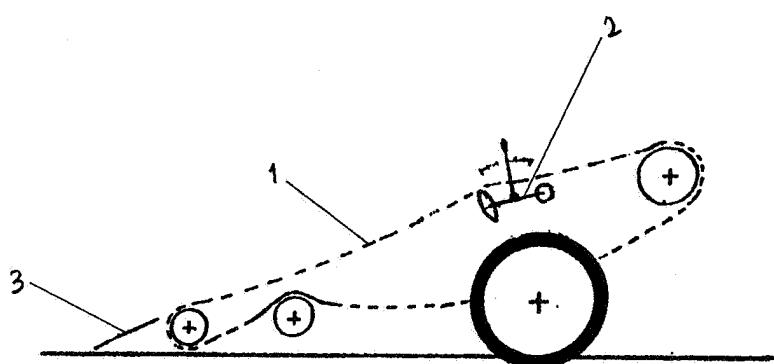


شکل ۳. تصویر شماتیک دستگاه سیب‌زمینی‌کن با زنجیر نقاله یک قسمتی با تکان دهنده

۱. زنجیر نقاله      ۲. تکان دهنده      ۳. تیغه

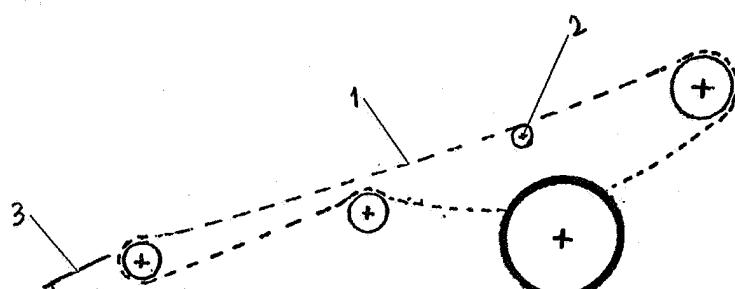

شکل ۴. تصویر شماتیک دستگاه سیب‌زمینی‌کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده

۱. زنجیر نقاله      ۲. غلتک      ۳. تیغه

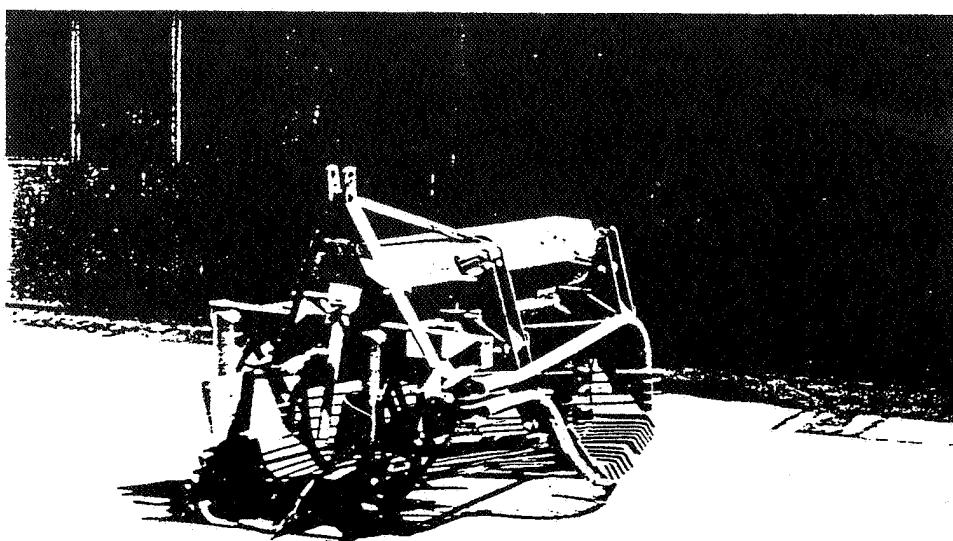

شکل ۵. تصویر واقعی ماشین سیب‌زمینی کن با غربال لرزشی

داده‌های گردآوری شده با استفاده از برنامه کامپیوتری SAS<sup>۳</sup> تجزیه آماری، و میانگین‌ها در صورت معنی دار بودن اثر عامل آزمایشی، با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ مقایسه گردید.

#### نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس درصد وزنی غده‌های سیب‌زمینی کننده نشده، مدفعون، بریده و لهشده تسان داد که نوع ماشین تنها بر غده‌های مدفعون شده اثر معنی دار داشت (جدول ۴). سیب‌زمینی کن لرزشی ( $H_5$ ) دارای بیشترین درصد غده‌های مدفعون شده بود (جدول ۵). ظرفیت کم غربال این ماشین که در برخی موارد موجب ریختن خاک غربال نشده از انتهای روی غده‌ها می‌گردید، و زیاد بودن فاصله میان میله‌های غربال لرزشی آن که باعث گذشتن سیب‌زمینی‌های کوچک<sup>۴</sup> از آن می‌شد، سبب زیاد شدن درصد غده‌های مدفعون شده در خاک گردید.

$$EDI = \left[ \left( \frac{PD}{AW} \times 1 \right) + \left( \frac{LD}{AW} \times 3 \right) + \left( \frac{HD}{AW} \times 7 \right) \right] \times 100$$

که در آن  $AW$  وزن کل غده‌ها در نمونه آشکار است (۱۲ و ۱۴). نمونه‌های آشکار پس از بررسی آسیب‌های خارجی، دوباره پس از سه ماه بهمنتظر تعیین آسیب‌های داخلی که به صورت لکه‌های سیاه<sup>۱</sup> در زیر پوست ظاهر می‌گردید، مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار، از هر نمونه پنج غده بزرگ‌تر از ۱۵۰ گرم، و پنج غده کوچک‌تر از ۱۵۰ گرم، به طور تصادفی انتخاب و پوست برداری شدند. پس از پوست برداری، غده‌ها توزین و آن قسمت‌هایی از غده که به صورت لکه‌های سیاه زیر پوست ظاهر گردید به وسیله چاقوی نوک تیز از بقیه غده جدا شده، و به طور دقیق توزین گردید. بدین ترتیب، درصد وزنی مقدار بافت سیاه شده به کل غدد محاسبه، و میانگین هر نمونه به دست آمد. این نمونه‌ها نیز در ضربی ۷ به عنوان شاخص آسیب‌های داخلی<sup>۲</sup> (IBI) بیان گردید:

$$IBI = BS \times V$$

که در آن  $BS$  درصد وزنی بافت سیاه شده به وزن غده می‌باشد

مقایسه ماشین‌ها، از نظر درصد وزنی غده‌هایی که آسیب‌های در حد پوست به آنها وارد شده است، نشان می‌دهد که سیب‌زمینی کن غربال لرزشی ( $H_5$ ) و سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی، در دو حالت با و بدون تکان دهنده ( $H_3$  و  $H_4$ ، به ترتیب بیشترین  $48/2\%$ ) و کمترین (با میانگین  $30\%$ ) آسیب‌های در حد پوست را دارا بودند. به علت کمی ظرفیت غربال کنندگی سیب‌زمینی کن با غربال لرزشی، این ماشین باید با سرعت پیشروی کم و ارتعاش زیاد غربال به کار گرفته شود. این امر همان‌گونه که موجب کاهش ظرفیت مزرعه‌ای ماشین می‌شود، سبب می‌گردد که غده‌ها زمان نسبتاً طولانی‌تری روی غربال حرکت کنند. این موضوع باعث برخورد و مالش بیشتر غده‌ها با یکدیگر و قطعات متفرق ماشین، و در نتیجه افزایش آسیب‌های در حد پوست می‌شود. در میان ماشین‌های با غربال زنجیر نقاله‌ای، آسیب‌های در حد پوست در سیب‌زمینی کن زنجیر نقاله بلند ( $H_1$ ) و دو قسمتی ( $H_2$ ) به طور معنی‌داری بیشتر از ماشین با زنجیر نقاله یک قسمتی ( $H_3$  و  $H_4$ ) بود. بنابراین، به نظر می‌رسد که افزون بر سرعت بیش از اندازه زنجیر نقاله (۴)، مسافتی که غده‌ها روی غربال‌ها حرکت می‌کنند نیز بر درصد غده‌های پوست کنده شده مؤثر است، زیرا کنده شدن پوست غده‌ها به علت مالیه شدن یا غلت خوردن غده‌ها روی یکدیگر، یا روی سطوح ناصاف می‌باشد (۷).

درصد وزنی غده‌هایی که آسیب‌های به عمق کمتر از سه میلی‌متر به آنها وارد شده است بدون اختلاف معنی‌دار، در ماشین‌های مختلف متفاوت بود. درصد کمی از غده‌های سیب‌زمینی (به طور میانگین حدود  $2/8\%$ ) دارای آسیب‌های به عمق بیشتر از سه میلی‌متر بود. بریدگی سطحی معمولاً "در مزارع سنگ‌دار و کلوخه‌ای (۱۵ و ۱۶)، و در اثر سرعت بیش از اندازه زنجیر نقاله، وجود نقاط تیز و برجسته روی ماشین ایجاد می‌شود (۴ و ۱۶). تاون سند و آپادهایا (۲۰) دریافتند که تنظیم درست سرعت زنجیر نقاله، آسیب‌ها را از  $18/1$  درصد به  $12/5$  درصد کاهش داد.

زیاد بودن درصد غده‌های کنده‌نشده در سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله مجهز به تکان دهنده و چرخ تنظیم ( $H_3$ ) را بایستی به خاطر وجود چرخ‌های ثابت عمق دانست. وجود علف‌های هرز و بقایای گیاهی در کف جویچه‌هایی که چرخ ثابت عمق در داخل آنها حرکت می‌کرد، مهم‌ترین عامل جلوگیری از چرخش یکنواخت چرخ‌ها، و به دنبال آن غیر یکنواخت کار کردن عمق تیغه بود. وزن زیاد ماشین سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله بلند ( $H_1$ ، و وجود پیش‌بر دیسکی در کنار تیغه‌ها، عواملی بودند که در ثابت نگهداشت موقعيت تیغه از نظر افقی و عمودی تأثیر بسزایی داشتند و بدین ترتیب کمترین درصد غده‌های کنده نشده در این ماشین دیده شد.

اگر چه نوع ماشین بر درصد غده‌های بریده شده اثر معنی‌داری نداشت، ولی زیاد بودن درصد غده‌های بریده شده در ماشین‌های  $H_1$ ،  $H_3$  و  $H_5$  به علت افتادن شماری از غده‌ها در کف جوی و غلت خوردن آنها در زیر دیسک‌های کنار تیغه در ماشین سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله بلند ( $H_1$ ، و یا در زیر چرخ‌های ثابت عمق در سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی و مجهز به چرخ ثابت عمق ( $H_3$ ، و نایکنواختی عمق کار تیغه در سیب‌زمینی کن لرزشی ( $H_5$ ) بود. تنظیم نادرست تیغه یا دیسک‌های کناری ماشین می‌تواند موجب افزایش درصد غده‌های بریده شده گردد (۴ و ۷). اگر غده‌ها از روی سطح تیغه به دو طرف سریز شوند، دیسک‌های کناری ماشین آنها را می‌برند (۱۱). ناچیز بودن درصد غده‌های له شده به علت فشار وارد نشدن به پشت‌های، به ویژه توسط چرخ‌های تراکتور بود. این نتایج با یافته‌های دیگران (۴) هم خوانی دارد. نوع ماشین بر درصد وزنی غده‌ها با آسیب‌های خارجی کمتر یا بیشتر از سه میلی‌متر اثر معنی‌داری نداشت، ولی بر درصد وزنی غده‌های پوست کنده شده و سالم اثر معنی‌دار داشت (جدول ۶). نتایج مقایسه میانگین آسیب‌های مکانیکی خارجی وارد بر غده‌ها در جدول ۷ نشان داده شده است. به طور کلی بیش از نیمی از سیب‌زمینی‌های برداشت شده دارای آسیب‌های مکانیکی بود، که حدود  $36\%$  آن را آسیب‌های در حد پوست تشکیل می‌داد.

جدول ۴. نتایج تجزیه واریانس در صد غده‌های کنده نشده، مدفعون، بریده و له شده

میانگین مریعات						منابع تغییر
غده‌های له شده	غده‌های بریده شده	غده‌های مدفعون شده	غده‌های کنده نشده	درجه آزادی		
۰/۸۸	۱۳۸/۳	۹/۴	۱۲۳/۲	۳		تکرار
۰/۶۴	۷۶/۰	۳۷/۴*	۱۲۶/۳	۴		ماشین
۱/۰۲	۸۰/۷	۹/۴	۵۶/۳	۱۲		خطای a
۰/۲۶	۲۶۰/۲	۳۰/۷	۵/۶	۱		سرزني
۱/۳۰	۵۹/۰	۱۵/۶	۲۰/۶	۳		خطای b
۰/۹۸	۸۰/۷	۱۲/۳	۴۱/۲	۴		ماشین x سرزني
۰/۵۸	۱۱۰/۳	۱۰/۷	۱۸/۰	۱۲		خطای c

\*: معنی دار در سطح احتمال پنج درصد

جدول ۵. میانگین درصد وزنی غده‌های کنده نشده، مدفعون، بریده و له شده برای واریته مارفوونا<sup>۱</sup>

غده‌های له شده	غده‌های بریده شده	غده‌های مدفعون	غده‌های کنده نشده	عوامل آزمایش	نوع ماشین
۰/۲۲ <sup>a</sup>	۶/۷۶ <sup>a</sup>	۱/۱۷ <sup>b</sup>	۰/۳۸ <sup>b</sup>	سیب زمینی کن با زنجیر نقاله بلند ( $H_1$ )	
۰/۰۵ <sup>a</sup>	۴/۵۷ <sup>a</sup>	۱/۰۲ <sup>b</sup>	۳/۸۲ <sup>ab</sup>	سیب زمینی کن با زنجیر نقاله دو قسمتی ( $H_2$ )	
۰/۴۲ <sup>a</sup>	۶/۲۴ <sup>a</sup>	۲/۰۶ <sup>b</sup>	۵/۷۴ <sup>a</sup>	سیب زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی با تکان دهنده ( $H_3$ )	
۰/۰۰ <sup>a</sup>	۲/۱۶ <sup>a</sup>	۲/۲۳ <sup>ab</sup>	۰/۸۴ <sup>ab</sup>	سیب زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده ( $H_4$ )	
۰/۱۰ <sup>a</sup>	۵/۰۰ <sup>a</sup>	۴/۱۶ <sup>a</sup>	۴/۴۱ <sup>ab</sup>	سیب زمینی کن با غربال لرزشی ( $H_5$ )	
سرزني بوته ها					
۰/۲۰ <sup>a</sup>	۳/۴۴ <sup>a</sup>	۱/۶۳ <sup>a</sup>	۳/۲۵ <sup>a</sup>	سرزني بوته ها	
۰/۱۰ <sup>a</sup>	۶/۴۰ <sup>a</sup>	۲/۶۵ <sup>a</sup>	۲/۸۲ <sup>a</sup>	عدم سرزني	

۱. اعداد هر عامل آزمایشی در هر ستون که در یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری بر پایه آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

میان شاخص آسیب‌های خارجی در ماشین‌های ارزیابی شده دیده نشد، ولی مقدار آن از ۹۰ برای سیب زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده ( $H_4$ )، تا ۱۲۴ برای

شاخص آسیب‌های خارجی و داخلی در جدول ۸ نشان داده شده است. شاخص آسیب‌های خارجی در برگیرنده درصد و شدت آسیب‌ها می‌باشد. اگرچه از نظر آماری تفاوت معنی داری

جدول ۶. نتایج تجزیه واریانس آسیب‌های مکانیکی خارجی

میانگین مربعات						متابع تغییر
غده‌های سالم	درصد وزنی غده‌ها	درصد وزنی	درجه	آزادی	آسیب‌های در حد	با آسیب‌های به
	عمق کمتر از سه	پوست			عمق بیشتر از سه	با آسیب‌های به
	میلی‌متر	میلی‌متر				
۶۲/۷	۲۳/۴	۹۱/۳	۱۲۳/۹	۳		تکرار
۱۱۹۵/۲*	۴۴/۱	۵۷/۶	۱۳۸۰/۶**	۴		ماشین
۳۹۲/۱	۳۸/۵	۲۱۲/۳	۶۵/۳	۱۲		خطای a
۴۷۰/۸*	۱۴/۷	۶۵۹/۴**	۰/۰۲۴	۱		سرزنی
۲۰/۰	۱۷/۳	۱۸/۰**	۶/۱	۳		خطای b
۷۹/۱	۳۵/۵	۱۳۷/۹	۲۸/۶	۴		ماشین * سرنزی
۱۳۵/۶	۲۸/۰	۷۲/۸	۵۲/۹	۱۲		خطای c

\* و \*\* : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد

جدول ۷. میانگین درصد وزنی غده‌های سیب‌زمینی با آسیب‌های مکانیکی خارجی و سالم برای واریته مارفونا<sup>۱</sup>

عوامل آزمایش						نوع ماشین
غده‌های	آسیب‌های	آسیب‌های	آسیب‌های	آسیب‌های	آسیب‌های	
سالم	در حد	کمتر از سه	بیشتر از سه	سالم	پوست	
	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر			
۴۵/۰ <sup>ab</sup>	۲/۱ <sup>a</sup>	۱۷/۶ <sup>a</sup>	۳۵/۲ <sup>b</sup>			سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله بلند (H <sub>۱</sub> )
۳۹/۷ <sup>ab</sup>	۴/۶ <sup>a</sup>	۱۸/۱ <sup>a</sup>	۳۷/۵ <sup>b</sup>			سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله دو قسمتی (H <sub>۲</sub> )
۴۷/۴ <sup>a</sup>	۳/۴ <sup>a</sup>	۲۰ <sup>a</sup>	۲۹/۱ <sup>c</sup>			سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی با تکان دهنده (H <sub>۳</sub> )
۵۱/۲ <sup>a</sup>	۱/۰ <sup>a</sup>	۱۷/۴ <sup>a</sup>	۳۰/۳ <sup>c</sup>			سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده (H <sub>۴</sub> )
۳۳/۱ <sup>b</sup>	۳/۰ <sup>a</sup>	۱۵/۷ <sup>a</sup>	۴۸/۲ <sup>a</sup>			سیب‌زمینی کن با غربال لرزشی (H <sub>۵</sub> )
						سرزنی بوته‌ها
۴۵/۲ <sup>a</sup>	۳/۲ <sup>a</sup>	۲۰/۱ <sup>a</sup>	۳۶/۲ <sup>a</sup>			سرزنی بوته‌ها
۴۱/۲ <sup>b</sup>	۲/۵ <sup>a</sup>	۱۵/۴ <sup>b</sup>	۳۶/۱ <sup>a</sup>			عدم سرنزی

۱. اعداد هر عامل آزمایشی در هر ستون که در یک حرف مشترک هستند، قادر تفاوت آماری بر پایه آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال ۵٪ می‌باشند.

قبول بوده و در صورت بیشتر بودن، نیاز به بررسی دقیق ماشین  
برداشت دارد، به ویژه اگر بیشتر آسیب‌ها از نوع عمیق‌تر از سه  
سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله دو قسمتی با تکان دهنده (H<sub>۲</sub>)  
تغییر می‌کرد. شاخص آسیب‌های خارجی کمتر از ۱۰۰ قابل

موجب کاهش آسیب‌های مکانیکی گردد.

### نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱. سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله بلند ( $H_1$ ), دستگاهی نسبتاً کامل و با فناوری برت، و دارای قابلیت غربال کنندگی بیشتر نسبت به ماشین‌های دیگر می‌باشد. ولی به علت کوچک و غیر یکنواخت بودن قطعات زمین در منطقه، راندن آن در مزرعه و هماهنگ کردن آن با خطوط کاشت، و نیز افزایش سرعت پیشروی به منظور تغذیه مطلوب دستگاه، با مشکل مواجه است، و کارایی کافی در منطقه نخواهد داشت.

۲. سیب‌زمینی کن با زنجیرنقاله دو قسمتی ( $H_2$ )، اگر با ظرفیت مطلوب خود به کار گرفته شود، از نظر اعمال آسیب‌های عمیق‌تر از سه میلی‌متر به غده‌ها، تفاوتی با سیب‌زمینی کن با زنجیرنقاله یک قسمتی ( $H_3$  و  $H_4$ ) ندارد، ولی آسیب‌های سطحی در حد پوست، در این نوع ماشین بیشتر است.

۳. غده‌های برداشت شده به وسیله سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده ( $H_4$ )، دارای کمترین آسیب خارجی است.

۴. ماشین سیب‌زمینی کن با غربال لرزشی، دستگاهی است با توانایی غربال کنندگی کم، و در نتیجه غده‌ها مدت زیادی برای غربال شدن روی آن حرکت می‌کنند. این امر باعث می‌گردد که شدت آسیب‌های مکانیکی، یا شمار غده‌های مدفون شده زیاد گردد.

۵. اگر در زمان برداشت، پوست غده‌ها به طور کامل تشکیل شده باشد، بیشتر آسیب‌ها در حد پوست خواهد بود، که با فرآیند الیام<sup>۲</sup> بهبود پیدا می‌کند، و اثر منفی در بازارپسندی آنها نخواهد داشت. در این حالت، برای برداشت سیب‌زمینی در مزارعی همانند آزمایش حاضر در منطقه فریدن، از نظر مقدار آسیب‌های مکانیکی، تفاوتی میان سیب‌زمینی کن‌های با زنجیر نقاله آزمایش شده نخواهد بود. بنابراین، برای سفارش ماشین مناسب باید عواملی همچون بافت و

میلی‌متر باشد (۴). شاخص آسیب‌های داخلی بیانگر درصد گوشتش سیب‌زمینی است که تغییر رنگ داده (اغلب به صورت لکه سیاه در زیر پوست آشکار می‌شود)، و از روی پوست قابل دیدن نیست. به طور کلی، مقدار آسیب‌های داخلی بسیار ناچیز بوده، و نوع ماشین نیز بر مقدار شاخص آسیب‌های داخلی اثر معنی‌دار نداشت. آسیب‌های داخلی در اثر فشار آمدن بر پشت‌های، و در مزارع سنگ‌دار و کلوخه‌ای، و در اثر سرعت بیش از اندازه زنجیر نقاله‌ها که منجر به افزایش تعداد ضربات وارد به غده‌ها می‌شود، افزایش می‌یابد (۴، ۱۶ و ۱۸).

از نظر کیفیت محصول، یعنی آسیب‌دیدن پوست و گوشت سیب‌زمینی‌ها که سبب کاهش بازارپسندی آنها می‌گردد، ماشین‌های برداشت مختلف تنها در آسیب‌های در حد پوست اختلاف معنی‌دار نشان دادند. بنابراین، برای برداشت غده‌ها، در صورت سبک بودن بافت، یا سنگ‌دار بودن خاک مزرعه، و یا نسبتاً خشک بودن خاک در هنگام برداشت، زنجیر نقاله باید با کمترین سرعت حرکت کند، تا سایش و برخورد غده‌ها با قطعات ماشین و کلوخ و سنگ به حداقل رسانده شود. از سویی، باتسون و همکاران (۶) در بررسی‌های خود در مؤسسه مهندسی زراعی اسکاتلندر<sup>۱</sup> روی یک نوع سیب‌زمینی کن با زنجیر نقاله، دریافتند که اثر واریته، سبکی خاک، یا خشکی فصل و درجه حرارت پایین خاک، بر مقدار آسیب‌ها، از اهمیت بیشتری نسبت به تنظیم‌های ماشین برداشت همچون سرعت زنجیر نقاله، یا نسبت سرعت زنجیر نقاله به سرعت پیشروی برخوردار است.

سر زنی بوته‌ها، دو هفته پیش از برداشت، در کاهش آسیب‌های خارجی کمتر از سه میلی‌متر اثر معنی‌داری داشت، ولی بر دیگر انواع آسیب بی‌تأثیر بود (جدول ۵ و ۷). پژوهش‌های دیگر (۲ و ۲۲) نشان داده است که جدا کردن قسمت‌های هوایی بوته سیب‌زمینی، ۲-۳ هفته پیش از برداشت، موجب سخت‌تر شدن پوست غده‌ها می‌شود، و گوشش غده حالت الاستیک بیشتری پیدا می‌کند، که می‌تواند

جدول ۸. میانگین شاخص آسیب‌های خارجی و داخلی برای واریتهای مارفونا<sup>۱</sup>

نوع ماشین	عوامل آزمایش	شاخص آسیب‌های خارجی	شاخص آسیب‌های داخلی
سیب زمینی کن با زنجیر نقاله بلند (H <sub>۱</sub> )		۱۰۳ <sup>a</sup>	۰/۸۰ <sup>a</sup>
سیب زمینی کن با زنجیر نقاله دو قسمتی (H <sub>۲</sub> )		۱۲۴ <sup>a</sup>	۱/۷ <sup>a</sup>
سیب زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی با تکان دهنده (H <sub>۳</sub> )		۱۱۳ <sup>a</sup>	۲/۳ <sup>a</sup>
سیب زمینی کن با زنجیر نقاله یک قسمتی بدون تکان دهنده (H <sub>۴</sub> )		۹۰ <sup>a</sup>	۱/۲ <sup>a</sup>
سیب زمینی کن با غریال لرزشی (H <sub>۵</sub> )		۱۱۶ <sup>a</sup>	۰/۶۰ <sup>a</sup>
سرزنشی بوته‌ها			
سرزنشی		۱۰۵ <sup>a</sup>	۱/۴ <sup>a</sup>
عدم سرزنشی		۱۱۴ <sup>a</sup>	۱/۳ <sup>a</sup>

۱. اعداد هر عامل آزمایشی در هر ستون که در یک حرف مشترک هستند، قادر تفاوت آماری بر پایه آژمنون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

مهندسی کشاورزی، به خاطر فراهم نمودن تسهیلات لازم و تأمین بودجه طرح، تشکر و قدردانی می‌شود. از آفایان مهندس اردشیر اسدی خشوبی، محمد رضا مالکی، مهندس محسن ساعتی و مجتبی مؤمنی، که در انجام این پژوهش همکاری نموده‌اند، سپاسگزاری می‌گردد.

روطیت خاک در زمان برداشت، اندازه قطعات زمین بهره‌برداران، بازده مزرعه‌ای، بهای اولیه، عمر مفید و هزینه‌های ماشین را در نظر داشت.

### سپاسگزاری

از مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان و مؤسسه تحقیقات فنی و

### منابع مورد استفاده

۱. بی‌نام. ۱۳۷۰. آمار نامه کشاورزی. اداره کل آمار و اطلاعات معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی.
۲. تابش، ف. ۱۳۵۹. شناخت نظری و عملی ماشین‌های کشاورزی (ماشین‌های برداشت گیاهان غده‌ای). انتشارات دانشگاه تهران.
۳. شرافتیان، د. ۱۳۷۱. ضایعات سیب زمینی در ایران. خلاصه مقالات سمینار بین المللی ذخیره‌سازی و فراوری سیب زمینی، وزارت صنایع، تهران.
4. ADAS. 1979. Focus on Damage to Potatoes. Ministry of Agric., Fish. and Food, England.
5. Bishop, C. F. H. and W. F. Mauder. 1980. Potato Mechanisation and Storage. Farming Press Ltd, England
6. Butson, M. J., A. J. Hamilton, G. S. Lock and B. W. Sheppard. 1977. An investigation into the effect on potato tuber damage of varying the web speed to forward speed ratio of an elevator digger. Dept. Note SIN222, Scottish Inst. Agric. Eng., Penicuik.
7. Hesen, J. C. and E. Kroesbergen. 1960. Mechanical damage to potato Eur. Potato J. 3(1): 30-46.
8. Hughes, J. C. 1974. Factors influencing the quality of ware potato. 2. Environmental factors. Potato Res.

17: 512-547.

9. Hughes, L. C. 1980. Role of tuber properties in determining susceptibility of potatoes to damage. *Ann. Appl. Biol.* 96: 344-345.
10. Kanafojski, C. Z. and T. Karwowski. 1976. Agriculture Machines. Theory and Construction. Vol. 2, Crop Harvesting Machines. U.S. Dept. of Commerce, P13 264083-T, USA.
11. McRea, B. D. 1980. Mechanical damage to potatoes by harvesting and handling. *Ann. Appl. Biol.* 96: 360-363.
12. McRae, D. C. 1985. A review of developments in potato handling and grading. *J. Agric. Eng. Res.* 31: 115-138.
13. McRae, D. C., P. S. Hutchison and J. Carruthers. 1985. Sieving control and horizontal agitation of potato harvester chains. *ASAE*, Paper No. 85: 1071.
14. Robertson, I. M. 1970. Assessment of damage in potato tubers. *Dept. Note SIN/60*, Scot. Inst. Agric. Eng., Penicuik.
15. Rogers-Lewis, D. S. 1980. Methods of reducing damage in maincrop potatoes. *Ann. Appl. Biol.* 96: 345-349.
16. Shotton, F. E. 1980. The reduction of damage to potato tubers during mechanical harvesting. *Ann. Appl. Biol.* 96: 357-360.
17. Shyam, M. 1979. Studies on the performance of different potato harvesting equipment. *J. Indian Potato Assoc.* 6(3): 173-181.
18. Smittle, D. A., R. E. Thornton, C. L. Peterson and B. D. Dean. 1974. Harvesting potatoes with minimum damage. *Am. Potato J.* 51: 152-164.
19. Thornton, R. E., G. W. Hyde, R. K. Thorton and M. W. Hammond. 1985. Chain speed adjustment to obtain low tuber damage at harvest. *ASAE* Paper No. 85: 1141.
20. Townsend, J. S. and K. S. Upadhyaya. 1976. Variable speed hydraulic drives for potato damage reduction on potato harvesters. *Can. Soc. Agric. Eng.*, Paper No. 76: 320.
21. Vatsa, D. K., B. Singh and T.C. Thakur. 1993. Effect of speed and shape of shares on performance of oscillatory sieve potato digger. *Agric. Mech. in Asia, Africa and Latin America* 24(4): 51-56.
22. Wilcockson, S. J., R. L. Griffith and E. J. Allen. 1980. Effect of maturity on susceptibility to damage. *Ann. Appl. Biol.* 96: 349-353.