

# ارزیابی بازده سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد

سید فرهاد موسوی، بهروز مصطفی زاده و شکراله آبسالان\*

## چکیده

این تحقیق برای دستیابی به عملکرد مدیریت فعلی آبیاری نواری در استان کهگیلویه و بویراحمد در مزارع گندم، یونجه و چغندر قند، در دو شهر بویراحمد و گچساران انجام گرفته است. مزارع آزمایشی شامل ۵ مزرعه گندم، ۸ مزرعه یونجه و ۵ مزرعه چغندر قند بود که در مراحل مختلف رشد مورد آزمایش واقع شدند. این بررسی بر روی نوارهای مرسوم از نظر ابعاد، شیب و برای مدیریتهای رایج بین زارعین در اراضی مذکور انجام شد.

روابط عوامل کمبود رطوبت مجاز، میزان کمبود رطوبت خاک قبل از آبیاری و عمق آب نفوذ یافته نشان داد که در اکثر موارد کم آبیاری و یا آبیاری تنفسی انجام گرفته است. این نحوه آبیاری بر روی تأمین کمبود رطوبت مورد نیاز گیاهان تأثیر مثبت داشت. در آبیاریهای اول تا سوم مزارع، طیف بازده کاربرد آبیاری به ترتیب  $8/40$ ،  $2/52$ ،  $1/100$  و  $1/61$  تا  $1/100$  درصد اندازه گیری شد. نمودارهای پیشروی، پسروی و پسروی ایده‌آل تأثیر شیب و طول نوار بر زمان قطع جریان ورودی و یکنواختی توزیع آب در نوار را نشان داد. رسم نیمرخ نفوذ آب به نوار میزان کم آبیاری را معین کرد. بررسی نتایج نشان داد که ضعف مدیریت آبیاری عمدتاً ناشی از سه عامل عدم آگاهی زارعین از وضعیت رطوبتی خاک و تشخیص زمان مناسب آبیاری، عدم تناسب میزان آب موجود یا استحصال شده با آب مورد نیاز برای سطوح زیرکشت و ضعف برنامه‌ریزی آبیاری می‌باشد که منجر به اتلاف آب و کاهش عملکرد آبیاری می‌گردد.

واژه‌های کلیدی - آبیاری نواری، بازده کاربرد، کم آبیاری، پیشروی و پسروی آب در نوار

## مقدمه

در میان عوامل متعددی که برای قضاوت در مورد یک عمل آبیاری یا یک سیستم آبیاری به کار می‌رود معمول‌ترین آنها موثر بودن کاربرد آب است. شاخصهای متعددی برای کاربرد آبیاری پیشنهاد شده است. ویلاردسون (۲۲) اظهار می‌دارد که حداقل ۲۰ تعریف در مورد انواع بازده آبیاری وجود دارد. یکنواختی آبیاری نیز به طرق مختلف تعریف شده، اما بیشتر تعاریف (۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹) ابتدا در مورد

به طور کلی، تحلیل هر سیستم آبیاری را که بر پایه اندازه گیریهای در شرایط واقعی مزرعه و در حین کار طبیعی سیستم استوار باشد ارزیابی می‌نماید. ضرورت ارزیابی برای مدیریت از آن جهت است که روشن می‌سازد آیا اجرای سیستم را ادامه دهد یا آن را اصلاح نماید. بهبود مدیریت کاربرد آب در مزرعه باعث صرفه‌جویی در آب، نیروی کار و حفاظت از خاک شده، در نتیجه موجبات افزایش محصول را فراهم می‌سازد.

\* - به ترتیب دانشیاران دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

صحف سیستم مشخص شده، در نتیجه می‌توان پیشنهادهایی به منظور بهبود سیستم ارائه نمود.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سیستم آبیاری نواری برخی از مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد برای نوارهای مرسوم از نظر ابعاد، شبیب و مدیریتهای رایج بین زارعین می‌باشد. در این ارزیابی بازده آبیاری برای مزارع زیرکشت گندم، یونجه و چغندرقند تعیین و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود روشهای آبیاری ارائه خواهد شد.

### مواد و روشها

این تحقیق به منظور دستیابی به چگونگی مدیریت آبیاری در مزارع گندم، یونجه و چغندرقند در دو شهرستان بویراحمد و گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، از اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۳۷۵ انجام گردید. مزارع آزمایشی شامل ۵ مزرعه گندم، ۸ مزرعه یونجه و ۵ مزرعه چغندرقند بود که مزارع یونجه و چغندرقند در مراحل مختلف رشد مورد آزمایش واقع شد، لیکن مزارع گندم به دلیل وفور بارندگی در بیشتر اوقات تنها یک بار آبیاری گردیده و مورد آزمایش قرار گرفت. انتخاب مزارع براساس داشتن بیشترین سطح زیرکشت در محل، ابعاد متنوع نوار، شبیهای کم تا زیاد و همکاری زارعین بوده است.


محل مزارع آزمایشی در شکل ۱ و خصوصیات مهم مزارع مورد آزمایش همراه با کدبنده آنها در جدول ۱ ارائه شده است. همان طور که از این جدول ملاحظه می‌گردد در شهرستان بویراحمد خاکها بیشتر دارای بافت رس سیلیتی و لوم رسی سیلیتی است و در شهرستان گچساران خاکها بیشتر دارای بافت لوم سیلیتی و لومی می‌باشند. شبیب نوارهای انتخابی بین ۰/۲۷ تا ۶/۶ درصد، عرض نوارها بین ۲ تا ۱۴/۲ متر و طول آنها بین ۲۷ تا ۲۲۶ متر بود. وسایل انجام آزمایشهای صحرایی عبارت بود از فلومهای اندازه‌گیری دبی ورودی و خروجی آب به نوارها، استوانه‌های مضاعف برای اندازه‌گیری نفوذ در نوارهای مورد آزمایش، قوطیهای نمونه‌برداری خاک، نمونه‌بردار خاک دست نخورده، اگر نمونه‌بردار، کرونومتر و میخ چوبی. وسیله

آبیاری بارانی و سپس در مورد آبیاری سطحی به کار برده شده است.

در زمینه بازده آبیاری در ایران و جهان مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است. ماحصل کل مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بازده کاربرد، انتقال و توزیع آب در ایران پایین‌تر از ارقام متوسط جهانی می‌باشد (۲).

در مطالعه طرح جامع بازده آبیاری کشور که توسط مهندسین مشاور اکشاب انجام گرفته است، با توزیع پرسشنامه‌هایی بین زارعین در سطحی برابر ۲۵۸۲۶۰ هکتار و با تقسیم کشور به مناطق دهگانه، بازده آبیاری در مزرعه، بازده در قطعات آبیاری و بازده در محدوده‌های بزرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده که مقادیر بازده آبیاری در مزرعه با توجه به روش‌های مختلف از ۲۱ تا ۶۰ درصد متغیر است (۸). فاطمی و شکرالهی (۷) بازده کل آبیاری در اراضی غیریکپارچه به وسعت حدود ۵۰۰۰ هکتار، در شبکه آبیاری در خوزستان را ۲۶ درصد اعلام کرده‌اند که متوسط ۹ ساله آن، از ۱۳۶۹ تا ۱۳۶۹، ۲۱ درصد بوده است. آنها همچنین بازده آبیاری در قسمتی از اراضی شبکه ذرا که محل استقرار شرکتهای کشت و صنعت می‌باشد و مجموعاً ۸۹۳۲ هکتار وسعت دارد حداقل ۳۷ درصد و به طور متوسط ۳۲ درصد برآورد کرده‌اند. شماعی و همکاران (۵) نیز بازده آبیاری شیاری در اراضی یکپارچه و پراکنده استان چهارمحال و بختیاری را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها بازده کاربرد آب آبیاری در ابتدای فصل رشد را ۲۵/۸ درصد، بازده کاربرد آب را در زمینهایی که به طور کامل آبیاری شده‌اند ۴۳/۳ درصد و بازده کاربرد آب آبیاری را در زمینهایی که کم آبیاری شده‌اند ۶۳/۵ درصد برآورد نموده‌اند. آنها اظهار داشته‌اند که بازده کاربرد آب در اراضی پراکنده بیشتر از اراضی یکپارچه می‌باشد.

با توجه به تحقیقات فوق و مطالعات دیگران (۴، ۶، ۱۰، ۱۹) در این زمینه مشاهده می‌گردد که به دلیل پایین بودن بازده آبیاری ضرورت دارد مزارع تحت آبیاری سطحی مورد ارزیابی قرار گیرند، زیرا با ارزیابی و تعیین عملکرد سیستم آبیاری نقاط

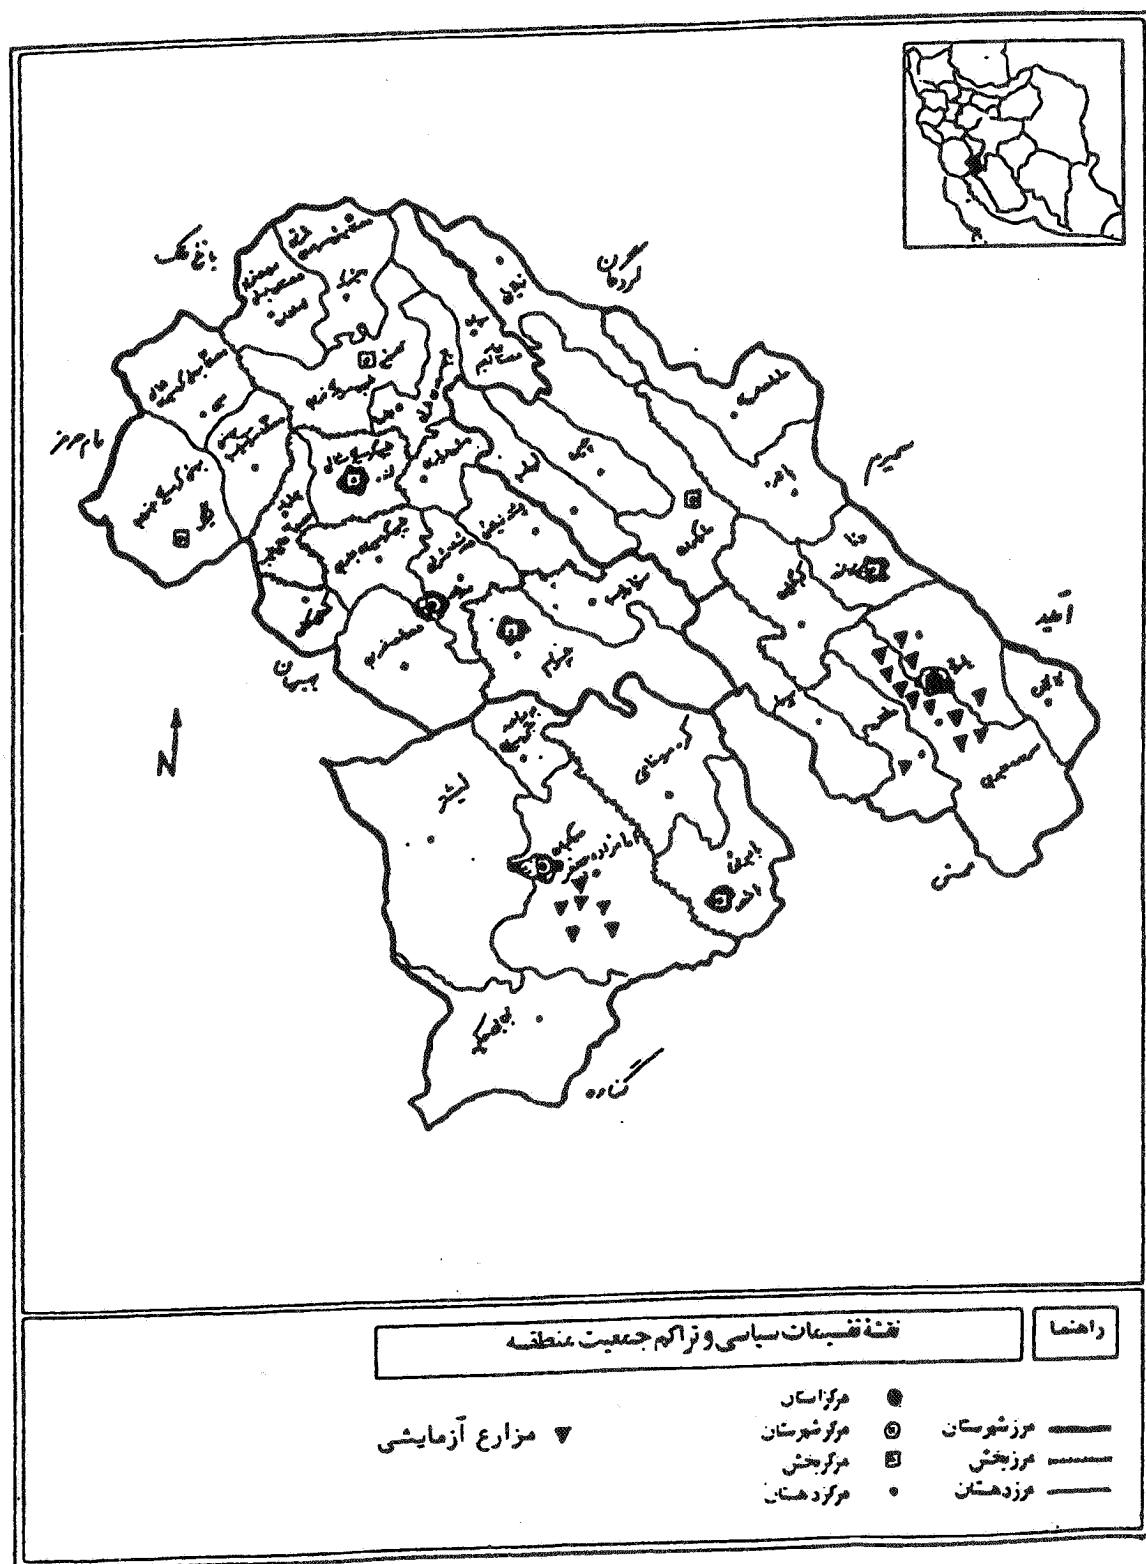

شکل ۱ - نقشه استان کهگیلویه و بویر احمد و موقعیت مزارع آزمایشی

جدول ۱ - موقعیت و مشخصات مزارع و نوارهای مورد آزمایش در استان کهگیلویه و بویراحمد

کد مزرعه	موقعیت شهر	شهرستان	محصول	شیب نوار (%)	طول نوار (m)	عرض نوار (m)	بافت خاک
	یا روستا						
۱	مادوان	بویراحمد	گندم	۰/۸۷	۵۹/۵	۶/۷	لوم رسی سیلتی
۲	علی آباد	بویراحمد	گندم	۱/۲۹	۲۰۴	۱۴/۲	رس سیلتی
۳	موردراز	بویراحمد	گندم	۲/۷	۱۵۴	۳/۲	لوم رسی
۴	مهریان	بویراحمد	گندم	۰/۶۳	۷۵	۴	رسی
۵	پل زردک	بویراحمد	چغندر	۶/۶	۳۰	۵/۴	لوم سیلتی
۶	چنانستان	بویراحمد	یونجه	۲/۳۴	۷۸/۵	۵	لوم سیلتی رسی
۷	سرآب تاوه	بویراحمد	چغندر	۲/۴۱	۳۲	۲	رس سیلتی
۸	علی آباد	بویراحمد	یونجه	۱/۱۶	۱۱۳	۴/۷	رس سیلتی
۹	سروک	بویراحمد	چغندر	۲/۴۴	۲۷	۳/۴	رس سیلتی
۱۰	سروک	بویراحمد	چغندر	۱/۶۶	۳۴	۲/۴	رس سیلتی
۱۱	دشتروم	بویراحمد	چغندر	۱/۳۱	۴۷	۵/۲	رس سیلتی
۱۲	گرده‌گری	بویراحمد	گندم	۳/۸۲	۱۵۶	۳/۲	لوم سیلتی
۱۳	امامزاده جعفر	گچساران	یونجه	۰/۹۵	۳۵	۴/۲	لوم سیلتی
۱۴	امامزاده جعفر	گچساران	یونجه	۰/۵۸	۱۲۹/۵	۳/۶	لوم سیلتی
۱۵	امامزاده جعفر	گچساران	یونجه	۰/۲۷	۵۷/۵	۳	لومی
۱۶	امامزاده جعفر	گچساران	یونجه	۰/۸۱	۶۹	۳/۶	لومی
۱۷	امامزاده جعفر	گچساران	یونجه	۰/۹۵	۲۲۶	۳/۴	لوم سیلتی
۱۸	تلخاب شیرین	گچساران	یونجه	۰/۸۵	۳۴	۲/۳	لوم سیلتی

را تعیین نمود. سپس با داشتن زمانهای پیشروی و پسروی برای ایستگاههای مختلف، فرصت زمان نفوذ در هر ایستگاه تعیین گردید.

معمولًاً جریان ورودی و خروجی آب به نوار، از آغاز تا پایان آبیاری دارای تغییراتی بود که در دوره‌های مختلف زمانی از شروع آزمایش اعداد مربوط به اشل فلوم ورودی ثبت می‌گردید و در پایان برای فلوم خروجی نیز همین عمل صورت می‌گرفت. سپس با میانگین‌گیری از دبی‌های مربوط به اشل‌های قرائت شده در زمانهای متوالی و ضرب آنها در زمان حد فاصل، حجم آب ورودی به نوار یا خروجی از آن به دست می‌آمد. پس از

اندازه‌گیری دبی، فلوم WSC از نوع شماره ۳ بود که به روش اندازه‌گیری حجمی و استنجی شد و معادله و استنجی مربوطه به دست آمد.

برای تعیین رطوبت و بافت خاک، از اعمق ۲۰ - ۰ و ۴۰ - ۲۰ سانتیمتری خاک با توجه به مراحل مختلف رشد گیاهان و به تناسب گسترش و عمق ریشه آنها نمونه‌برداری به عمل آمد. گسترش و عمق نفوذ ریشه‌ها نیز با نمونه‌برداری به دست آمد.

ایستگاه‌بندی نوارها به فواصل ۵ یا ۱۰ متری انجام گرفت تا بتوان ابعاد نوار، شیب نوار و زمانهای پیشروی و پسروی در نوار

$V_4 =$  حجم آبی که به صورت رواناب از دسترس خارج شده است

$davg =$  میانگین عمق آب نفوذ یافته به خاک

$\Delta davg =$  میانگین انحراف اعمق آب نفوذ یافته در نقاط مختلف، از میانگین اعمق نفوذ

#### نتایج و بحث

با توجه به طیف وسیع تغییرات پارامترهای آبیاری در مزارع آزمایشی که توسط زارعین اعمال می‌گردد، حصول نتیجه‌ای مشترک در خصوص تأثیر هر کدام از این پارامترها امکان‌پذیر نیست و نتایج به طور کلی قابل بررسی است. به طور مثال، در شکلهای ۲ تا ۴ سه نمونه منحنی پیشروی، پسروی و پسروی ایده‌آل، که مریبوط به مزارع با کدهای ۱، ۵ و ۱۴ و به ترتیب تحت کشت گندم، چمندرقه و یونجه بودند، ارائه شده است. منحنی پسروی ایده‌آل با استفاده از معادله نفوذ و عمق آب مورد نیاز آبیاری به دست آمده است. از مقایسه نمودارهای پسروی و پسروی ایده‌آل در این شکلها میزان «کم آبیاری» به خوبی نمایان است. برای نشان دادن کم آبیاری، پروفیل نفوذ آب برای یکی از این نوارها در شکل ۵ آمده است. ملاحظه می‌گردد که ابتدای نوار حدود ۳ سانتیمتر و انتهای نوار حدود ۶ سانتیمتر کمتر از مقدار نیاز آبیاری شده است. میزان  $SMD^8$  (کمبود رطوبت خاک) حدود ۱۰/۴ سانتیمتر است. این کمبود رطوبت، با توجه به کمبود رطوبت مجاز<sup>۹</sup> (MAD) که حدود ۶/۲ سانتیمتر است، نشان می‌دهد که گیاه به شدت تحت تنش کم آبی بوده است. بدیهی است کمبود رطوبت خاک، منحنی پسروی آب در نوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر زمان آبیاری زیاد گردد نمی‌توان انتظار داشت که منحنی پسروی از همین روند موجود تبعیت کند (شکل ۲)، اما اگر فرض گردد که منحنی پسروی با افزایش زمان قطع جریان همین روند را دارد، برای جبران کمبود رطوبت خاک

گذشت ۲۴ تا ۴۸ ساعت از زمان خاتمه آبیاری، جهت تعیین درصد وزنی رطوبت در شرایط ظرفیت زراعی و همچنین تعیین جرم مخصوص ظاهری، از اعماق مختلف خاک در نقاط متفاوت نوار نمونه‌برداری به عمل می‌آمد. سپس با داشتن اطلاعات فوق و استفاده از فرمول‌های ذیل، ارقام شاخصهای مختلف بازده آبیاری نظری ضربی یکنواختی کریستیانسن<sup>۱</sup> (Cu)، بازده یکنواختی توزیع<sup>۲</sup> (DUa)، بازده کاربرد آب<sup>۳</sup> (Ea)، بازده ذخیره<sup>۴</sup> (Es)، بازده کمبود یا مازاد<sup>۵</sup> (Ed/e)، نسبت نفوذ عمقی<sup>۶</sup> (DPR) و نسبت پایاب<sup>۷</sup> (TWR) محاسبه گردید (۱۱):

$$Cu = 1 - \frac{\Delta davg}{davg} \quad [1]$$

$$DUa = \frac{100 \times \text{حداقل عمق آب نفوذ کرده در نوار}}{\text{میانگین عمق آب نفوذ کرده}} \quad [2]$$

$$Ea = \frac{V_1}{V_1 + V_2 + V_4} \quad [3]$$

$$Es = \frac{V_1}{V_1 + V_3} \quad [4]$$

$$Ed/e = \frac{V_1}{V_1 + V_2 + V_3 + V_4} \quad [5]$$

$$DPR = \frac{V_2}{V_1 + V_2 + V_4} \quad [6]$$

$$TWR = \frac{V_4}{V_1 + V_2 + V_4} \quad [7]$$

که در روابط بالا:

$V_1 =$  حجم آب ذخیره شده در عمق مورد نیاز

$V_2 =$  حجم آبی که به صورت فرونشت عمقی از عمق مورد نظر خارج شده است

$V_3 =$  کمبود حجمی آب در ناحیه ریشه

1- Christiansen coefficient of uniformity 2- Uniformity of distribution


4- Storage efficiency

7- Tail water ratio 8- Soil moisture deficit


3- Application efficiency

6- Deep percolation ratio


9- Management allowable deficit

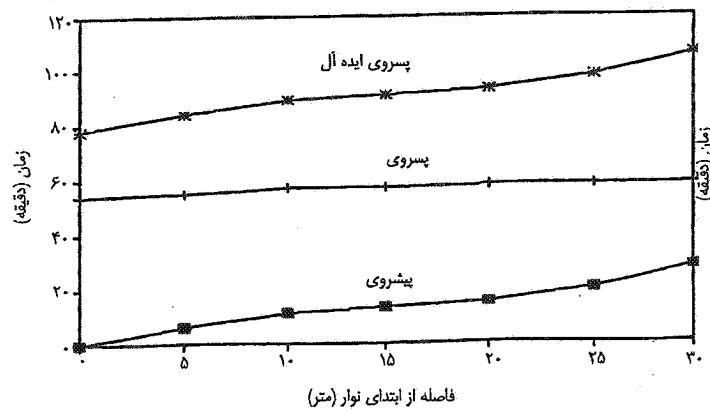


شکل ۳- منحنیهای پیشروی، پسروی و پسروی ایده‌آل برای یکی از مزارع چغندر قند در شهرستان بویر احمد

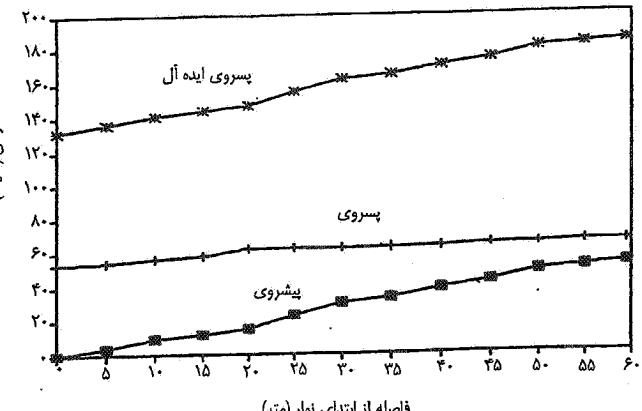

شکل ۲- منحنیهای پیشروی، پسروی و پسروی ایده‌آل برای یکی از مزارع گندم در شهرستان بویر احمد

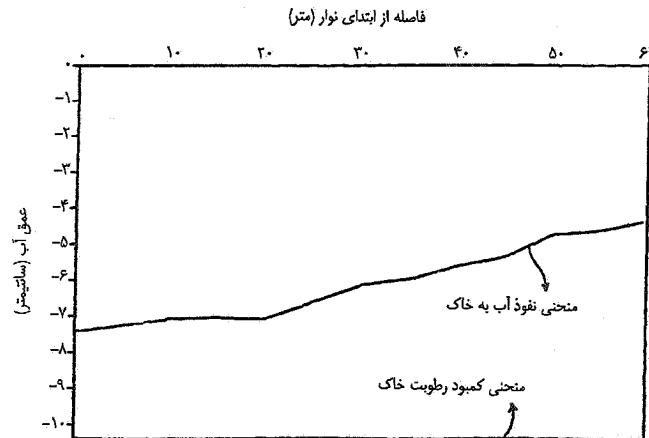

شکل ۵- نیمرخ نفوذ آب در یکی از نوارهای مورد آزمایش

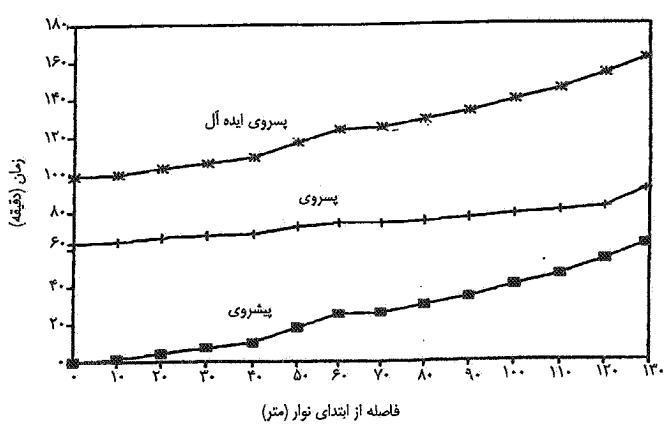

شکل ۴- منحنیهای پیشروی، پسروی و پسروی ایده‌آل برای یکی از مزارع یونجه در شهرستان گچساران

انتهای نوار در این حالت بسته است و رواناب سطحی وجود ندارد. شکل ۳ مربوط به نواری است که دارای شیب طولی ۶/۶ درصد است. اصولاً این شیب برای آبیاری سطحی مناسب نیست زیرا پدیده شسته شدن خاک و رواناب زیاد را در پی خواهد داشت. در این حالت کاهش دبی جریان نیز سبب بهبود عملکرد آبیاری نمی‌گردد زیرا پخش یکنواخت رطوبت کاهش می‌یابد، به خصوص در این مزارع که دارای شیب عرضی غیریکنواخت می‌باشند.

جداول ۲ تا ۴ مقادیر شاخصهای مختلف مدیریت آبیاری در مزارع، در آبیاریهای اول تا سوم را نشان می‌دهند. ملاحظه

مقدار زیادی آب به صورت هرز آب سطحی و فرونشت عمیقی از دست خواهد رفت. با توجه به این که شیب منحنی پیشروی آب در نوار زیاد است، با افزایش دبی این شیب کمتر خواهد شد و زمان فرصت نفوذ در نقاط مختلف به هم نزدیک‌تر می‌گردد و در نتیجه یکنواختی توزیع آب بیشتر خواهد شد. در همین حالت اگر قبل از آن که رطوبت خاک تا به این حد کاهش یابد آبیاری انجام گیرد، منحنی پسروی و پسروی ایده‌آل به هم نزدیک‌تر شده و آبیاری با مدیریت بهتری انجام خواهد گرفت. این حالت در مورد شکل ۴ نیز صادق است، با این تفاوت که

جدول ۲ - ارقام شاخصهای مختلف بازده آبیاری در مزارع آزمایشی برای آبیاری اول

Cu (%)	DU <sub>a</sub> (%)	E <sub>a</sub> (%)	E <sub>s</sub> (%)	E <sub>d/e</sub> (%)	DPR (%)	TWR (%)	کد مزرعه
۸۷/۸	۷۲/۲	۹۸/۵	۵۸/۸	۵۸/۲	۰	۱/۵	۱
۶۷/۳	۶۲/۴	۹۷/۷	۷۵/۷	۷۴/۳	۰	۲/۳	۲
۶۹/۲	۸۰/۴	۷۳/۳	۹۷/۹	۷۲/۱	۵/۳	۲۱/۵	۳
۹۲/۷	۹۵/۴	۸۲/۰	۹۸/۸	۸۱/۲	۰/۲	۱۷/۷	۴
۷۵/۷	۹۲/۳	۵۹/۹	۱۰۰	۵۹/۹	۱۲/۸	۲۷/۳	۵
۷۸/۶	۵۶/۸	۹۷/۸	۸۱/۴	۸۰	۰	۲/۲	۶
۶۵/۱	۸۵/۷	۸۹/۶	۷۵/۸	۶۹/۷	۰	۱۰/۴	۷
۷۹/۴	۵۹/۷	۹۸/۷	۷۶/۲	۷۵/۵	۰	۱/۳	۸
۸۵/۲	۹۸/۳	۵۹/۴	۱۰۰	۵۹/۴	۲۰/۹	۱۹/۷	۹
۸۱/۰	۷۰/۹	۸۲/۷	۹۹/۱	۸۲/۱	۱۶/۵	۰/۸	۱۰
۸۲/۹	۹۰/۸	۹۹/۴	۹۴/۲	۹۳/۷	۰/۶	۰	۱۱
۵۵/۹	-	۴۰/۸	-	-	-	-	۱۲
۹۱/۴	۹۳/۱	۱۰۰	۸۹/۲	۸۹/۲	۰	۰	۱۳
۹۳/۳	۹۳/۹	۹۴/۳	۶۵/۴	۶۲/۹	۰	۵/۷	۱۴
۸۹/۵	۹۵/۷	۹۵/۷	۱۰۰	۹۵/۷	۴/۳	۰	۱۵
۷۶/۲	۸۶/۰	۱۰۰	۸۲/۹	۸۲/۹	۰	۰	۱۶
۷۸/۴	۶۰/۱	۹۶/۵	۵۶/۶	۵۵/۴	۰	۳/۵	۱۷
۹۸/۰	۹۷/۷	۱۰۰	۹۴/۳	۹۴/۳	۰	۰	۱۸

اولیه بالا توصیه نمی‌گردد. بدینهی است در مورد قطعات زراعی بزرگ و در صورتی که عملیات یکپارچه‌سازی اراضی در منطقه انجام گیرد، استفاده از روش آبیاری بارانی ممکن است مفید و قابل توصیه باشد. البته تعویض روش آبیاری تنها راه حل ممکن نیست و می‌توان ابعاد و شبیه مزارع را نیز بهینه نمود.

همان‌گونه که جداول ۲ تا ۴ نشان می‌دهند مزارع مورد مطالعه دارای بازده کاربرد بالایی است که نشان دهنده ذخیره‌بخش قابل توجهی از آب آبیاری در تاحیه ریشه است. با این حال ممکن است آبیاری نوار کامل نباشد. به همین دلیل مقایسه‌ای بین عمق آب نفوذ یافته در نوار و کمبود رطوبت خاک

می‌گردد که رواناب این نوار (کد ۵) در آبیاری اول ۲۷/۳ درصد و در آبیاری دوم ۴۲/۹ درصد است و این در حالی است که بازده ذخیره آن در آبیاری دوم ۷۵/۸ درصد می‌باشد. یعنی با وجود آن که رواناب زیادی موجود بوده، آبیاری کافی انجام نگرفته است. بنابراین بهترین راه حل جهت استفاده مفید از آب ضمن حذف این‌گونه معایب، قراردادن نوارها بر روی خطوط ترازو و تراس‌بندی آنهاست. تستیح این‌گونه اراضی به دلیل کم عمق بودن خاک، که ناشی از کوهستانی بودن منطقه است، انجام پذیر نیست. از آن‌جاکه در اکثر موارد زارعین دارای قطعات کوچک زراعی هستند، استفاده از روش آبیاری بارانی به دلیل هزینه

جدول ۳ - ارقام شاخصهای مختلف بازده آبیاری در مزارع آزمایشی بوای آبیاری دوم

Cu (%)	DU <sub>a</sub> (%)	E <sub>a</sub> (%)	E <sub>s</sub> (%)	E <sub>d/e</sub> (%)	DPR (%)	TWR (%)	کد مزرعه
۸۱/۸	۷۱/۰	۹۸/۰	۶۲/۳	۶۱/۶	۰	۲	۱
۸۲/۲	۸۴/۸	۵۷/۱	۷۵/۸	۴۸/۳	۰	۴۲/۹	۵
۸۰/۱	۷۸/۴	۹۶/۷	۷۴/۰	۷۲/۲	۰	۳/۳	۶
۹۰/۳	۸۷/۴	۷۴/۷	۸۱/۵	۶۳/۹	۰	۲۵/۳	۷
۷۲/۵	۶۳/۱	۹۱/۷	۹۲/۱	۸۵/۰	۵/۴	۲/۹	۸
۸۷/۷	۹۷/۴	۵۲/۲	۹۶/۵	۵۱/۲	۰	۴۷/۸	۹
۸۲/۱	۷۳/۶	۶۶/۵	۸۱/۷	۵۷/۹	۰	۳۳/۵	۱۰
۸۵/۱	۸۷/۴	۸۵/۹	۱۰۰	۸۵/۹	۱۴/۱	۰	۱۱
۹۳/۶	۹۰/۶	۱۰۰	۷۷/۷	۷۷/۷	۰	۰	۱۳
۷۵/۳	۸۱/۰	۱۰۰	۵۷/۱	۵۷/۱	۰	۰	۱۴
۸۲/۳	۷۹/۶	۹۹/۳	۹۰/۵	۸۹/۹	۰/۷	۰	۱۵
۸۹/۱	۸۱/۸	۹۴/۶	۹۶/۰	۹۱/۰	۵/۴	۰	۱۶
۷۳/۲	۶۱/۷	۹۸/۶	۶۶/۶	۶۰/۹	۰	۱/۴	۱۷
۹۸/۲	۹۹	۱۰۰	۹۲/۱	۹۲/۱	۰	۰	۱۸

که دارای ابعاد بزرگی بودند و اغلب در شب آبیاری می‌شدند، نتایجی کاملاً متفاوت به دست می‌دهد. آبیاری این مزارع به این نحو بود که هنگام غروب آب را روانه یک نوار کرده و در صبح روز بعد قطع می‌نمودند. از آنجاکه انجام آزمایش در این گونه مزارع به طور کامل میسر نبود، تنها یک مزرعه (کد ۱۲) به عنوان نمونه برای برآورد یکنواختی پیش و بازده کاربرد مورد آزمایش قرار گرفت. آب ورودی به نوار اندازه گیری شد و به علت فرار سیدن شب امکان اندازه گیری آب خروجی از نوار نبود. همان طور که در جدول ۲ آمده است بازده کاربرد آب در این نوار ۴۰/۸ درصد می‌باشد و این در حالی است که ضریب یکنواختی به دست آمده ۵۵/۹ درصد است که مقدار بسیار پایینی می‌باشد. علاوه بر این اگر نوار به موقع آبیاری می‌شد، یعنی در شرایطی که SMD به جای مقدار کستونی (۹/۵ سانتیمتر) تحت کشت گندم

قبل از آبیاری به عمل آمد. نمونه‌ای از این نتایج در شکل ۶ ارائه گردیده، که نشان می‌دهد در بیش از نیمی از موارد عمق آب نفوذ یافته (di) کمتر از کمبود رطوبت خاک قبل از آبیاری (SMD) است. چنین حالتی این مفهوم را می‌رساند که آبیاری کمتر از نیاز انجام گرفته است که این عمل «کم آبیاری» به عنوان یکی از تمهیدات شناخته شده در خصوص استفاده بهینه از آب مطرح است (۳ و ۱۲). بازده آبیاری به تبع اعمال چنین روشی بالا خواهد بود.

در شکل ۷ مقادیر SMD و کمبود رطوبت مجاز (MAD) مورد مقایسه قرار گرفته است و نشان می‌دهد که اختلاف بین دو مقدار SMD و MAD قابل توجه می‌باشد که بیانگر آبیاری تنشی است. این روش به تنها یکی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش اتلاف آب و افزایش بازده کاربرد آبیاری داشته باشد. نحوه مصرف آب در آن دسته از نوارهای تحت کشت گندم

جدول ۴ - ارقام شاخصهای مختلف بازده آبیاری در مزارع آزمایشی برای آبیاری سوم

Cu	DUA <sub>a</sub>	E <sub>a</sub>	E <sub>s</sub>	E <sub>d/e</sub>	DPR	TWR	کد مزرعه
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
۶۷/۵	۷۵/۴	۷۷/۱	۵۷/۴	۴۹/۱	۰	۲۲/۹	۵
۷۱/۰	۷۰/۶	۹۶/۷	۶۱/۴	۶۰/۱	۰	۳/۳	۶
۸۸/۲	۸۵/۳	۶۱/۱	۱۰۰	۶۱/۱	۳۱/۶	۷/۲	۷
۸۶/۹	۷۲/۹	۶۶/۵	۱۰۰	۶۶/۵	۳۱/۷	۱/۸	۸
۷۵/۱	۹۶	۶۲/۰	۵۸/۳	۴۳/۰	۰	۳۸/۰	۹
۶۳/۵	۷۴/۵	۱۰۰	۸۰/۸	۸۰/۸	۰	۰	۱۱
۸۲/۳	۸۸/۷	۷۸/۵	۱۰۰	۷۸/۵	۲۱/۵	۰	۱۳
۷۱/۹	۸۶/۲	۱۰۰	۶۸/۰	۶۸/۰	۰	۰	۱۴
۸۵/۷	۸۳/۸	۷۳/۳	۱۰۰	۷۳/۳	۲۶/۷	۰	۱۵


گاهی غیریکنواخت سبزشدن گیاه در مزرعه می‌شود. از بررسی ارقام جداول ۲ تا ۴ ملاحظه می‌شود که مقادیر DUA در اکثر مزارع مورد مطالعه بالا می‌باشد، که دلیل آن بالا بودن شبیب مزارع و تقریباً موازی بودن نمودار پیشروی با نمودار پسروی است. در مورد مزارع گچساران، از آن جا که در اغلب موارد انتهای نوارها بسته بود، شبیب منحنی پسروی در انتهای نوار افزایش یافت و تقریباً در توازن با منحنی پیشروی درآمد (برای مثال ، شکل ۴)، که خود موجب افزایش DUA گردید.

بایستی اذعان داشت که در بسیاری از موارد در شهرستان بویراحمد به سبب شبیب زیاد اراضی، زمان قطع آبیاری کاهش یافته و عدم کفایت آبیاری را به همراه داشته است. برای رفع این مشکل، افزایش طول نوار تا حدودی می‌تواند موثر باشد و سبب افزایش عملکرد آبیاری گردد. اما آنچه مسلم است بالا رفتن کارایی سیستم آبیاری سطحی در این مناطق منوط به اعمال طرح و اجرای سیستم بر اساس اصول مهندسی است که با اتكا به پارامترهای مختلف مزرعه‌ای صورت می‌گیرد.


پراکنش ارقام شاخصهای به دست آمده از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر و از یک آبیاری به آبیاری دیگر، نشان داد که روند

MAD (۶/۱۸ سانتیمتر) بود، آنگاه از بروز تنفس آبی جلوگیری می‌شد، ولی بازده کاربرد به ۲۶/۵ درصد تنزل پیدا می‌کرد. همچنین اگر در محاسبه MAD به جای ضریب تحملیه (f) حد اکثر(۰/۶۵) ضریب رایج تر ۰/۵ فرض گردد MAD به ۴/۸ سانتیمتر تنزل یافته و بازده کاربرد در شرایط بدون تنفس به ۲۰/۴ درصد کاهش می‌یافتد. بنابراین ضروری است که ضمن مدنظر قراردادن بازده کاربرد بالای به دست آمده، به چنین حالاتی که بازده کاربرد بسیار پایین بوده است توجه شود.

همانگونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، تغییرات ضریب یکنواختی کریستیانسن (Cu) متنوع و در اغلب مزارع شهرستان بویراحمد مقدار آن کم است، که عمدتاً به دلیل عدم تسطیح عرضی نوارها می‌باشد. به طور کلی مسطح نبودن نوارها در جهت عرض دو پیامد دارد: یا آن که کشاورز به طور مرتب جهت پخش یکنواخت آب در نوار وارد عمل شود، که این کار ضمن این که باعث صرف انرژی و وقت بیشتری از کشاورز می‌شود لطمات زیادی به گیاهان خصوصاً در ابتدای فصل رشد وارد می‌آورد، و یا آن که آب به تبع شبیب و ناهمواریهای نوار در مسیری جاری شود، که این امر اغلب باعث کاهش شدید یکنواختی آب در تمام نوار، شستن خاک در مسیر جریان و

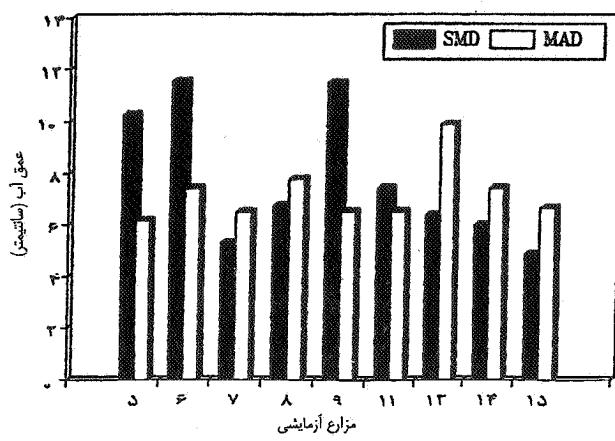

شکل ۷- تغییرات کمبود رطوبت خاک (SMD) و کمبود رطوبت مجاز (MAD) در مزارع آزمایشی برای آبیاری سوم

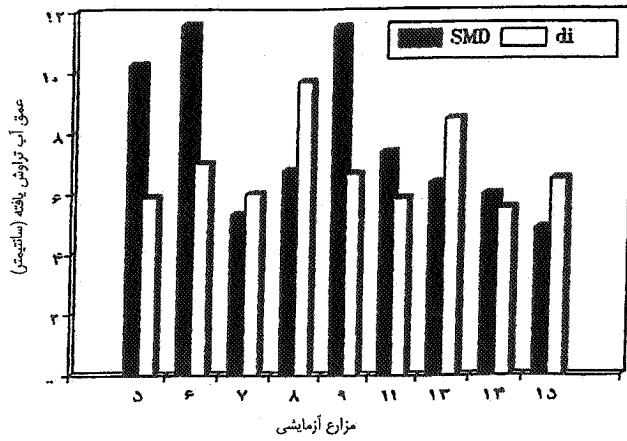

شکل ۶- تغییرات کمبود رطوبت خاک (SMD) و عمق آب نفوذ (di) در مزارع آزمایشی برای آبیاری سوم

- موردنیاز برای سطوح زیرکشت
- ج - ضعف برنامه‌ریزی آبیاری که منجر به اتلاف آب قبل از رسیدن به مزرعه می‌گردد
- ۲ - میانگین نسبتهای پایاب و فرونشت عمقی و همچنین بازدههای کمبود - مازاد، ذخیره و کاربرد در نوارهای شهرستان بویراحمد به ترتیب برابر  $13/4$ ،  $5/6$ ،  $67/7$ ،  $83/2$  و  $81$  درصد و در شهرستان گچساران  $7/7$ ،  $3/9$ ،  $74$  و  $95/4$  درصد است.
- ۳ - در شهرستان بویراحمد زیاد بودن شبیب نوارها در بیشتر موارد باعث کاهش زمان قطع جریان ورودی و در نتیجه کم آبیاری گردیده است.
- ۴ - عدم تسطیح عرضی نوارهای باعث کاهش یکنواختی پخش آب در نوار، به خصوص در شهرستان بویراحمد گردیده، در حالی که به دلیل شبیب طولی زیاد نوارهای منطقه، معمولاً نمودارهای پیشروعی و پسروی تقریباً موازی هم بوده و تأثیر مثبت در یکنواختی پخش داشته است.
- ۵ - طول نوارها دارای تغییرات زیادی است، به این نحو که یا خیلی زیاد و یا خیلی کم در نظر گرفته شده است. در خیلی از موارد، کوتاهی طول نوار باعث کاهش زمان قطع جریان ورودی و طولانی بودن طول نوار باعث کاهش بازده یکنواختی توزیع (DUA) گردیده است.

مدیریت زارعین بسیار متنوع است. این موضوع درجه اولکا به شاخصهای فوق را جهت دستیابی به نتیجه مشترک، در مقایسه با جاهایی که مزارع براساس طراحی و اعمال نظرهای کارشناسی از پیش تدوین شده بنیان نهاده شده‌اند، کمتر می‌نمایاند. در مورد این مزارع آنچه که توانایی قضاوت پیرامون مدیریت آبیاری را می‌دهد و بارزتر نیز هست، اختلاف زیاد بین  $SMD$  و  $di$  می‌باشد. با توجه به روابط این سه عامل، قطعاً اعمال تنفس آبی در مراحل مختلف رشد وجود داشته که تأثیر آن نهایتاً بر روی عملکرد محصول خواهد بود.

به طور خلاصه، نتایج مطالعه حاضر به شرح زیر است:

- ۱ - در شهرستان بویراحمد، در  $96$  درصد موارد اندازه‌گیری شده،  $SMD$  به مقدار قابل توجهی بیشتر از  $MAD$  و در  $70$  درصد موارد  $di$  کمتر از  $SMD$  بود. در شهرستان گچساران، در  $33$  درصد آزمایشهای انجام شده  $SMD$  بیشتر از  $MAD$  و در  $74$  درصد موارد  $di$  کمتر از  $SMD$  بود. به همین خاطر، عملیات آبیاری به خصوص در شهرستان بویراحمد در اغلب اوقات دیر هنگام بوده و کم آبیاری نیز صورت گرفته است. وجود این مشکلات ناشی از سه عامل زیر می‌باشد:
- الف - عدم آگاهی زارعین از وضعیت رطوبتی خاک و تشخیص زمان مناسب آبیاری
- ب - عدم تناسب میزان آب موجود یا استحصال شده با آب

زیاد است چنانچه وسعت قطعات زراعی محدودیت نداشته باشد، ممکن است استفاده از سیستم بارانی روش مناسبی باشد.

۴ - برنامه‌ریزی آبیاری با کاهش دور آبیاری در مراحل حساس رشد گیاه، به نحوی که کمبود رطوبت خاک تأمین شود، می‌تواند موجب بهبود عملکرد آبیاری گردد.

۵ - از آن جا که شهرستان بویراحمد سردسیری و دارای تبخیر و تعرق کم می‌باشد و اراضی منطقه معمولاً شیب زیاد و عمق خاک کمی دارند، پیشنهاد می‌شود جهت استفاده از آب از حدود پایین دور و عمق آبیاری استفاده شود. در شهرستان گچساران که این مشخصات را نداشته و تبخیر و تعرق شدید است، پیشنهاد می‌شود حدود بالای دور و عمق آبیاری در مدیریت آبیاری اعمال گردد.

توصیه‌هایی که می‌توان در خصوص بهبود مدیریت آبیاری در این مناطق نمود عبارتنداز:

۱ - انجام مطالعاتی در مورد نیاز آبی و دور آبیاری مناسب محصولات مختلف در منطقه، به منظور تعیین میزان آب مورد نیاز آبیاری.

۲ - استفاده از سیستم نواری در آبیاری چفتندرنده، ضمن آن که منجر به اتلاف آب و کاهش عملکرد آبیاری گردد یده است، در تضاد با اصول زراعت این گیاه نیز هست. بنابراین توصیه می‌شود سیستم فعلی آبیاری این گیاه به سیستم آبیاری شیاری تغییر یابد. ضمناً چون شیب مزارع تحت کشت چفتندرنده زیاد می‌باشد لازم است شیارها در جهت شیب کمتر یا برابر روی خطوط تراز احداث شوند.

۳ - در شهرستان بویراحمد به دلیل این که شیب مزارع معمولاً

#### منابع مورد استفاده

- ۱ - اسلام، ش. ۱۳۷۶. ارزیابی راندمان‌های سیستم آبیاری نواری در استان کهگیلویه و بویراحمد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۸۸ صفحه.
- ۲ - اسدی، ا.، ش. اشرفی، ج. باغانی، ح. ریاحی، ت. سهرابی، ح. طایفه رضایی، ف. عباسی، ع. کشاورز، ع. ر. مامن پوش وع. میان آبی. ۱۳۷۵. بررسی عملکرد روش‌های آبیاری سطحی تحت مدیریت زارعین. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، ص. ۴۰-۳۰.
- ۳ - خیرابی، ج.، س. ا. اسدالهی، م. ر. انتصاری، ع. ر. سلامت. ۱۳۷۵. کم آبیاری تنظیم شده، اهمیت و ضرورت آن در شرایط ایران. مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. وزارت نیرو، ص. ۲۹۰-۲۷۱.
- ۴ - زهتابیان، غ. ر. ۱۳۷۳. علل پایین بودن راندمان آبیاری در منطقه ورامین. مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، وزارت نیرو، مقاله شماره ۲۱، ص. ۱-۲۴.
- ۵ - شمعی، غ. ر.، ف. موسوی و ب. مصطفی زاده. ۱۳۷۵. ارزیابی راندمان‌های سیستم آبیاری شیاری در اراضی یکپارچه و پراکنده استان چهارمحال و بختیاری. مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، وزارت نیرو، ص. ۱۵۹-۱۴۹.
- ۶ - طاهری، ک. ۱۳۴۳. مطالعه میزان آب مصرفی و راندمان آبیاری مزرعه گندم در باجگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ۷۷ صفحه.
- ۷ - فاطمی، م. و ا. شکرالهی. ۱۳۷۲. ارزیابی بازدهی آبیاری در شبکه آبیاری دز. مجموعه مقالات ششمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، وزارت نیرو، ص. ۸۵-۷۲.
- ۸ - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. ۱۳۵۵. نشریه سالانه آبیاری و زهکشی، انتشارات وزارت نیرو، ص. ۲۱۵-۲۱۵ صفحه.
- ۹ - مصطفی زاده، ب. و ف. موسوی. ۱۳۷۵. آبیاری سطحی: تئوری و عمل (ترجمه). نوشته و. آر. واکر و اسکوگربو، گ.، انتشارات فرهنگ جامع، ۴۸۹ صفحه.

10 - Alabaza, A.A. and D.D. Fangmeier. 1995. Hydrograph shape and border irrigation efficiency. ASCE, J. Irrig. and Drain. Eng. 121(6): 452 - 457.

11 - Blair, A.W. and E.T. Smerdon. 1988. Unimodal surface irrigation efficiency. ASCE, J. Irrig. and Drain.

- Div. 114(1): 156 - 168.
- 12- Cohen, Y., Z. Plaut, A. Meiri and A. Hadas. 1997. Deficit irrigation of cotton for increasing groundwater use in clay soils. *Agron. J.* 87(5): 808 - 814.
- 13- Elliott, R.L., D. Nelson , J.C. Loftic and W. E. Hart. 1980. Comparison of sprinkler uniformity models. *ASCE, J. Irrig. and Drain. Div.* 106(4): 321 - 330.
- 14- Hansen, V. E., O. W. Israelsen and G. E. Stringham. 1980. *Irrigation Principles and Practices*. John Wiley and Sons, Inc., New York.
- 15- Hart, W. E., G. Peri and G.V. Skogerboe. 1979. Irrigation performance: an evaluation. *ASCE, J. Irrig. and Drain. Div.* 105(3): 275 - 288.
- 16- Karmeli, D. 1978. Distribution patterns and losses for furrow irrigation. *ASCE, J. Irrig. and Drain. Div.* 104(1): 59 - 68.
- 17- Marinus, G. 1979. Standards for irrigation efficiencies of ICID. *ASCE, J. Irrig. and Drain. Div.* 105(1): 37 - 43.
- 18- Merriam J. L. and J. Keller. 1978. *Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management*. Dept. of Agric. and Irrig. Eng., Utah State Univ., Logan, Utah.
- 19- Smerdon, E. T. and L. J. Glass. 1965. Surface irrigation water - distribution efficiency related to soil infiltration. *Trans. ASAE*, 8(1): 76 - 78 , 82.
- 20- Sohrabi, T. and A. Keshavarz. 1994. Surface irrigation system evaluation under farmers management. Proc. XII Congress on Agric. Eng., Milano, Italy.
- 21- Walker, W. R. 1979. Explicit sprinkler irrigation uniformity: efficiency model. *ASCE, J. Irrig. and Drain. Div.* 105(2): 129 - 136.
- 22- Willardson, L. S. 1972. Attainable irrigation efficiencies. *ASCE, J. Irrig. and Drain. Div.* 108(1): 57 - 74.